


改善箇所説明図

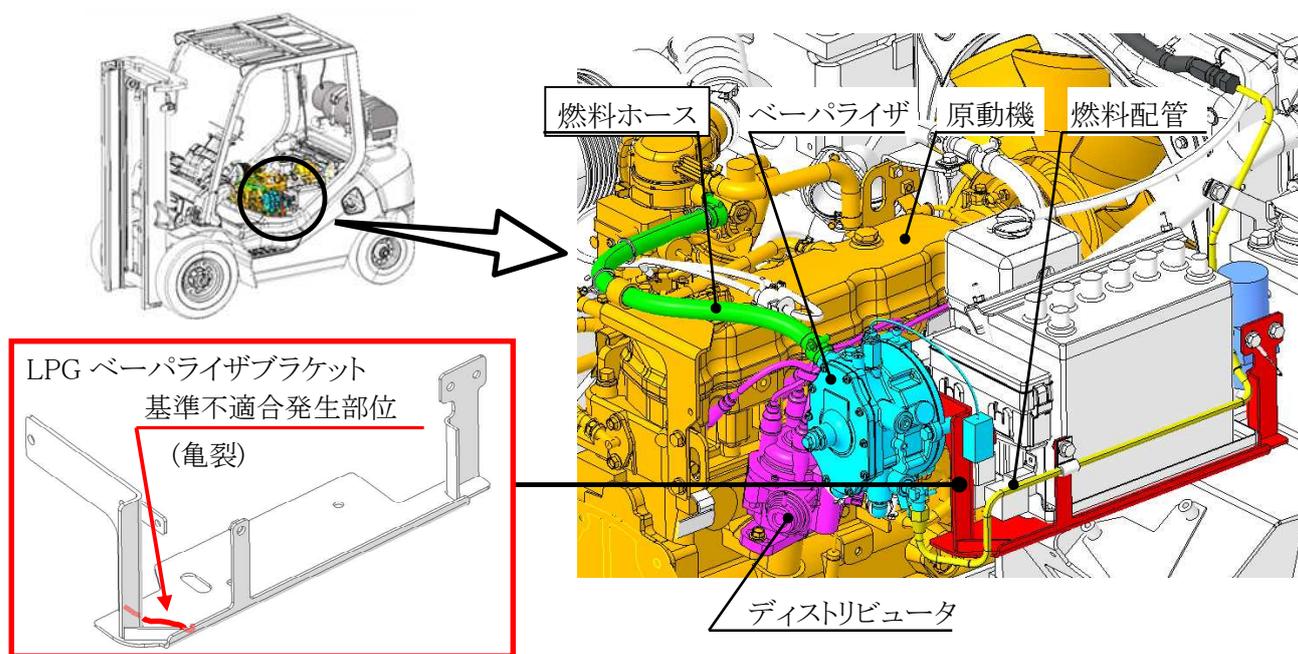

注: □ は、交換部品を示す。

注: □ は、追加部品を示す。

	対策品	不具合部品
	<p>振れ止めプレート</p> <p>ブラケット</p>	
ベーパーライザ 板厚	4.5mm	3.2mm
ブラケット 亀裂部材の仕様	<p>板厚変更</p>	<p>亀裂部材</p>
振れ止め	有	無し

エンジン式フォークリフトのLPG仕様車において、LPGベーパーライザの取付ブラケットの強度が不足しているため、ローアイドル時に油圧負荷を掛けるような操作を繰り返し行くと、原動機の振動により、当該ブラケットに亀裂が生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ブラケットが折損し、LPGベーパーライザが固定できなくなり、燃料配管に負荷が掛かり、最悪の場合、燃料配管が折損し、LPGが漏れ、発火するおそれがある。

対策措置の内容

全車両、当該ブラケットを対策品に交換し、燃料ホースを新品に交換する。また、振れ止めを追加する。

識別：振れ止めの有無にて識別する。