

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和元年7月24日

リコール届出番号	外-2883	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	製作国：イタリア 製作者名：フェラーリ社 問合せ先：フェラーリ・ジャパン カスタマーサービス (フェラーリロードサイドアシスタンス) TEL 0120-688-801 Ferrari Japan株式会社 代表取締役 エンリコ・ガリエラ		
不具合の部位	エアバッグ装置(エアバッグコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグコントロールユニットにおいて、コンデンサー内のマイナス端子の接着が不適切なため、電圧が安定しないものがある。そのため、エアバッグ警告灯が点灯し、エアバッグ、シートベルトプリテンショナーが作動しないおそれがある。または、エアバッグ、シートベルトプリテンショナーが誤って作動し、最悪の場合、事故につながる、または、乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグコントロールユニットのシリアル番号を確認し、該当する場合は当該ユニットを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載を行う。 ・ 対策実施済車：対策実施済車には、運転者席側のドアロックストライカー付近に、外-2883のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フェラーリ	ABA-F142VS	「458スペチャーレ」	ZFF75VHB000200740～ ZFF75VHJ000213833 平成25年12月17日～平成27年9月30日	4台	
	ABA-F142ADL	「458スペチャーレA」	ZFF78VHJ000213614～ ZFF78VHJ000214952 平成27年9月10日～平成27年11月3日	15台	

フェラーリ	ABA-F142B	「488GTB, 488スパイダー, J50」	ZFF79AMJ000213870～ ZFF79AMJ000237585 平成27年9月22日～平成30年6月4日	88 台	
	ABA-F149DD	「カリフォルニアT」	ZFF77XJJ000213298～ ZFF77XJJ000231545 平成27年9月8日～平成29年11月10日	57 台	
	ABA-F152	「F12ベルリネッタ」	ZFF74UHC000213431～ ZFF74UHJ000218309 平成27年9月2日～平成28年3月29日	21 台	
	ABA-F152ACL	「F12tdf」	ZFF81BHJ000218593 平成28年4月13日	1 台	
	計6型式	計8車種	(製作期間の全体の範囲) 平成25年12月17日～平成30年6月4日	(計 186 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。