


改善箇所説明図

識別: フロントリッドを開けて
パネルに向かって左のボス
部に黄色ペイント塗布

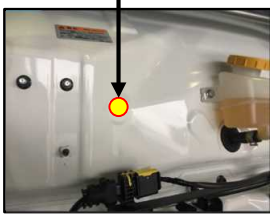



ステアリングナックル



アクスルビーム

トルクロッド

ステアリングナックル

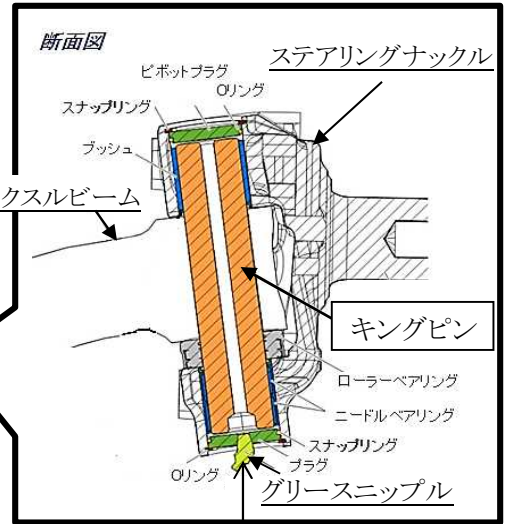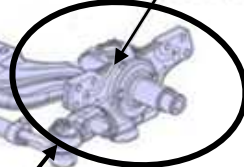

識別ペイント塗布

基準不適合発生箇所

大型トラックのかじ取り装置において、アクスルビームとキングピンの嵌め合い寸法が不適切なため、過度な使用を繰り返すと、キングピンの保持力が低下しキングピンが降下するものがある。そのため、キングピンがステアリングナックル上部から分離してホイールアライメントが狂い、タイヤの偏摩耗及びハンドル操作に違和感が発生し、最悪の場合、直進安定性が損なわれるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、キングピンを対策品に交換する。なお、アクスルビーム及びステアリングナックル等に損傷がある場合は、新品に交換する。

注 : は交換する部品を示す。

識別 : フロントリッドを開けパネルに向かって左のボス部に黄色ペイントを塗布する。