

改善箇所説明図



注： はプログラムを更新する電装品制御ユニット(BSI)を示す

不具合の内容

ボディ電装品制御ユニット (BSI) において、LEDの方向指示器点滅に対する検出制御が不適切なため、方向指示器を使用した時に後部外側の方向指示器の点灯状態を正確に読み取れないことがある。そのため、方向指示器の点滅と検出制御が同期なくなり、最悪の場合、警告灯が点灯し、後部外側方向指示器が点灯しなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ボディ電装品制御ユニット (BSI) を最新のプログラムに書き換える。

識別

運転席側ドアロックストライカー下部固定ボルトの頭に黄ペイントを塗る。