

改善箇所説明図

(代表車種:コマツ ZAF-SM236K 通称名:FB15)



注: は、交換部品を示す

バッテリー式フォークリフトのアクセラペダルにおいて、アクセラ開度センサ内部の磁石をセンサに固定する接着剤に異材を使用したため、接着力が弱く、アクセラペダルの操作を繰り返し行くと磁石の接着が剥がれるものがある。そのため、そのまま使用を続けると内部で磁石が動き、アクセラペダル出力が正しく出力されず、車両が走行しなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、アクセラペダルを良品に交換する。

識別:アクセラペダルに青色シールを貼り付ける。

青色シールの貼り付け位置

