

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和元年 9 月 25 日

リコール届出番号	外-2927	リコール開始日	令和元年 9 月 25 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 クリスチャン・ヴィードマン 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクショナル・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	電源供給システム (バッテリー プラス ケーブル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両の電装部品へ電力を供給するパワーディストリビューションボックスとバッテリーを接続するバッテリープラスケーブルにおいて、接続部分のコネクターのメッキ及び構造が不適切なため、車両振動によって発生する腐食により接触抵抗が増大するものがある。そのため、当該ボックスから電装部品へ十分な電力を供給できず、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該コネクターを対策品に交換する。また、車両振動の影響を低減するためケーブルを固定する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	0 件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクト メールで通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2927 ステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	ABA-VA40	「BMW M3 セダン」	WBSVA91090E039073 ~ WBSVA91010E039620 平成 19 年 11 月 27 日 ~ 平成 20 年 7 月 30 日	84	
			WBSPM910X0E195526 ~ WBSPM91030E195951 平成 20 年 9 月 20 日 ~ 平成 21 年 11 月 18 日	63	
	ABA-WD40	「BMW M3 クーペ」	WBSWD910X0PY29255 ~ WBSWD91070PY33988 平成 19 年 5 月 29 日 ~ 平成 20 年 6 月 16 日	457	
			WBSWD91080P303092 ~ WBSWD91080P306218 平成 20 年 6 月 26 日 ~ 平成 21 年 11 月 18 日	130	
	計 2 型式	計 2 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 19 年 5 月 29 日 ~ 平成 21 年 11 月 18 日	計 734 台	

(備考) 本件は、平成 25 年 3 月 12 日付け届出番号「外-1912」、平成 25 年 8 月 30 日付け届出番号「外-1960」、平成 29 年 4 月 24 日付け届出番号「外-2473」、平成 30 年 10 月 19 日付け届出番号「外-2741」で届出したものですが、対象範囲の拡大・追加が必要であったことが判明したため、対象範囲を拡大・追加し届出するものです。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。上記の範囲は、車台番号の下 7 桁を基に区分けしています。