


改善箇所説明図

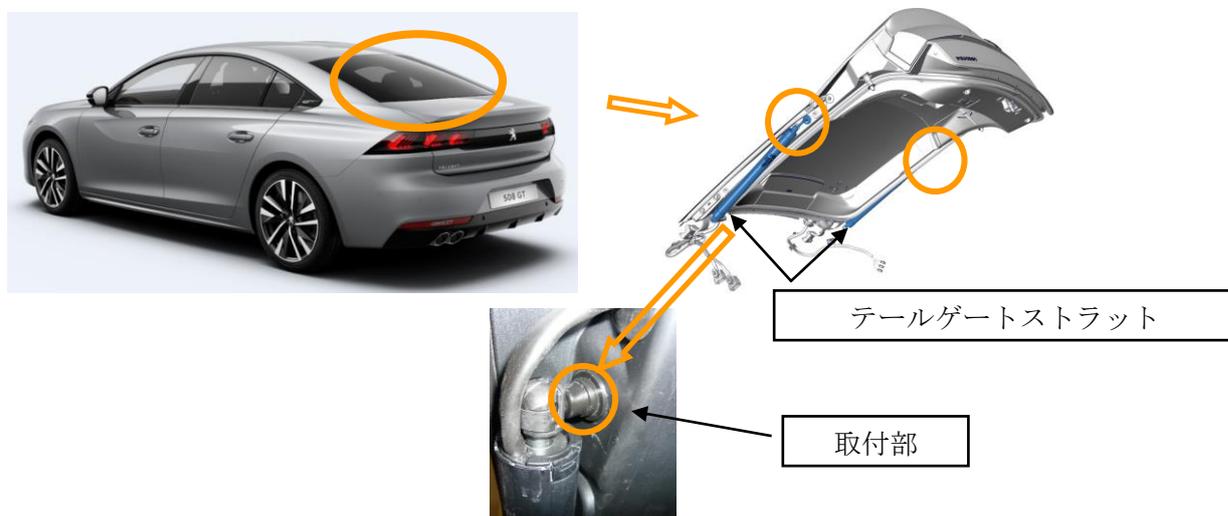

注： は対策を施す箇所を示す

不具合の内容

テールゲートストラットの取付部において、部品特性の検証が不十分なため、テールゲート開閉時にテールゲートストラットとテールゲートが干渉するものがある。そのため、取付部に負荷がかかり、テールゲートストラットが取付部から外れ、最悪の場合、テールゲートが落下するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、テールゲートストラットとテールゲートのクリアランスを点検し、干渉している場合はテールゲートストラットの取付部の位置を変更する。なお、テールゲートストラットの取付部に損傷がある場合は新品に交換する。

識別

テールゲートロックストライカー上部固定ボルトの頭に黄ペイントを塗る。