



改善箇所説明図

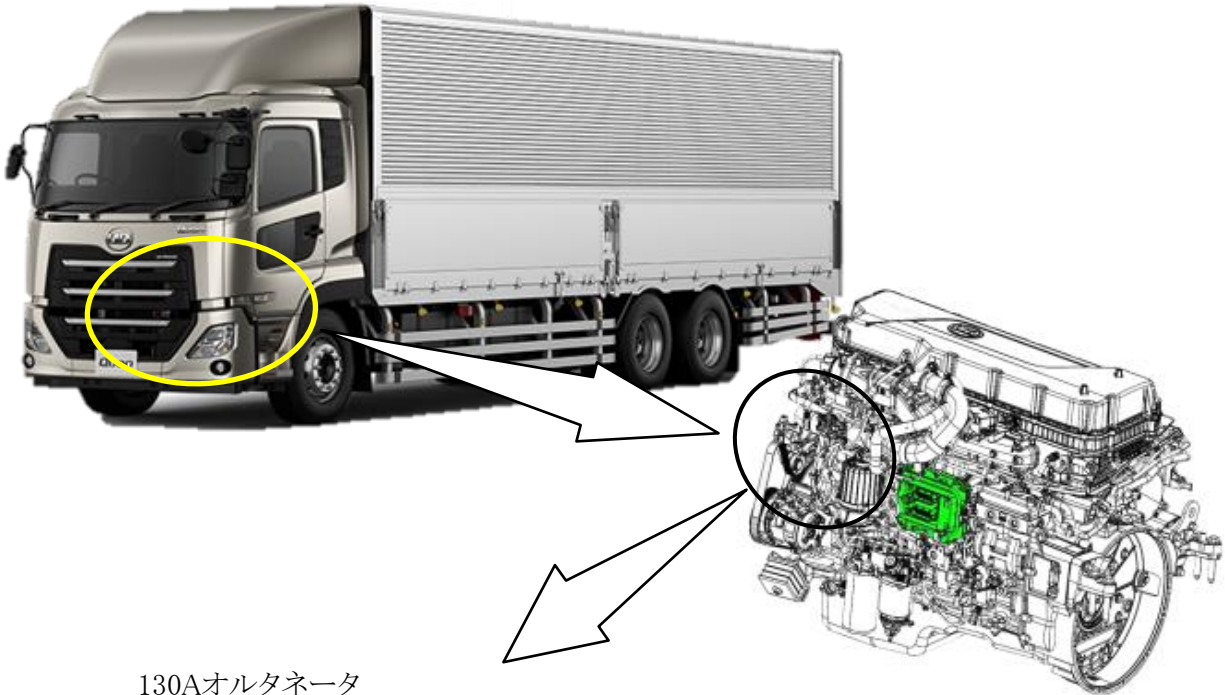

130Aオルタネータ

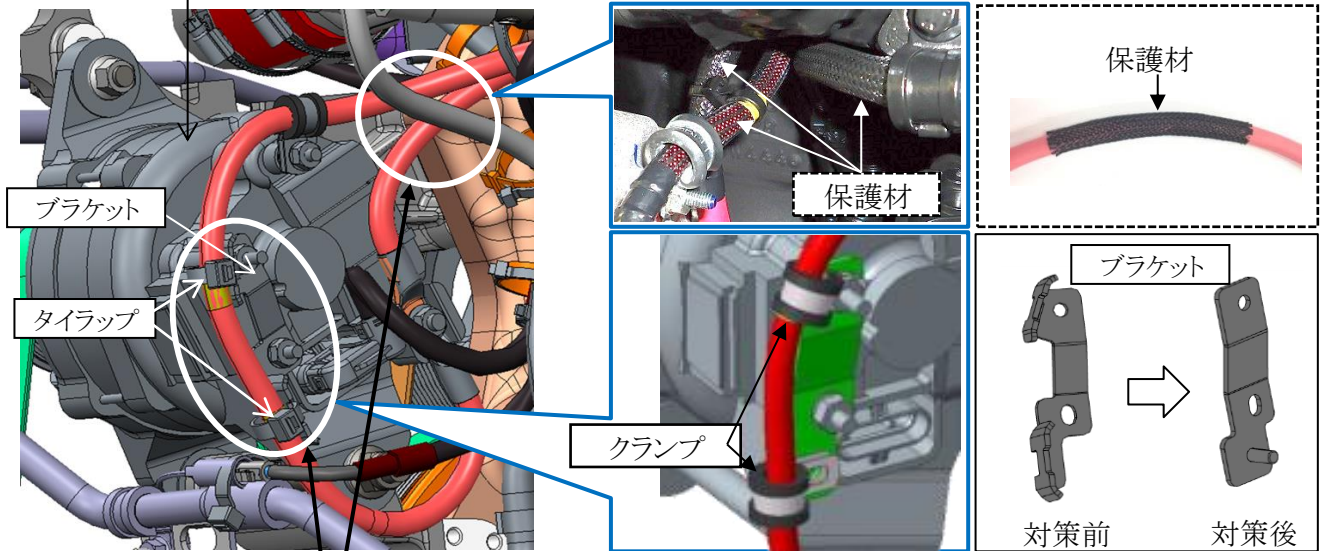

基準不適合発生箇所

130アンペア仕様のオルタネータ電源配線において、オルタネータ裏側の配索及び固定方法が不適切なため、振動により当該配線が固定ブラケットのエッジ部と干渉して被覆を損傷させることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該配線が短絡し発熱・発煙するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、電源配線に保護材を取付けて、固定ブラケット及びクランプを対策品に交換する。なお、電源配線に損傷がある場合は補修又は新品に交換する。

注： は交換する部品、 は追加する部品を示す。

識別： オルタネータ裏側の電源配線に装着された保護材で識別する。