

自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：令和2年1月29日

改善対策届出番号	588	改善対策開始日	令和2年1月29日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役社長 フィリップノアック	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス) http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	始動装置 (エンジン始動/停止スイッチ)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン始動/停止スイッチにおいて、表面に記載されている文字の字体が不適切なため、手汗などの油脂成分が付着すると、表面に施されたクロームコーティングの接着性が低下し、当該コーティングの一部が剥がれるものがある。そのため、スイッチを操作する際に文字の鋭角部分に触れると、指先が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジン始動/停止スイッチの文字の字体を点検し、対象となるものは対策品と交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報および国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日連連発行の機関誌に掲載する。 ・改善対策実施済み車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	改善対策対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4GCRDS	アウディ RS6 アバント	WUZZZ4G5EN900396 平成25年8月28日	1台	
	ABA-8FCFSF	アウディ RS5 カブリオレ	WUZZZ8F5EN900142 平成25年8月16日	1台	
	ABA-8KCDNA	アウディ A4 オールロード	WAUZZZ8K0BA045733~WAUZZZ8KXDA122868 平成22年10月12日~平成24年10月17日	799台	
	ABA-8KCFSF	アウディ RS4 アバント	WUZZZ8K0DA901914~WUZZZ8KXEA900254 平成24年12月6日~平成25年9月18日	128台	
	ABA-8KCNCA	アウディ A4 オールロード	WAUZZZ8K0EA019816~WAUZZZ8KXEA024554 平成25年8月16日~平成25年9月9日	47台	
	ABA-8TCFSF	アウディ RS5	WUZZZ8T0BA900509~WUZZZ8TXEA900067 平成22年8月19日~平成25年8月28日	281台	
	DBA-4GCGWB	アウディ A6 オールロード	WAUZZZ4G0DN009912~WAUZZZ4GXEN017338 平成24年7月18日~平成25年8月28日	441台	
(計7型式)	(計6車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成22年8月19日~平成25年9月18日	1,668台		

(備考) 本件は、令和元年5月29日に改善対策届出(574)を行ったものですが、対象車について選定漏れがあったため、改善対策対象車の台数を追加し、新たに届出するものです。

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。