


改善箇所説明図

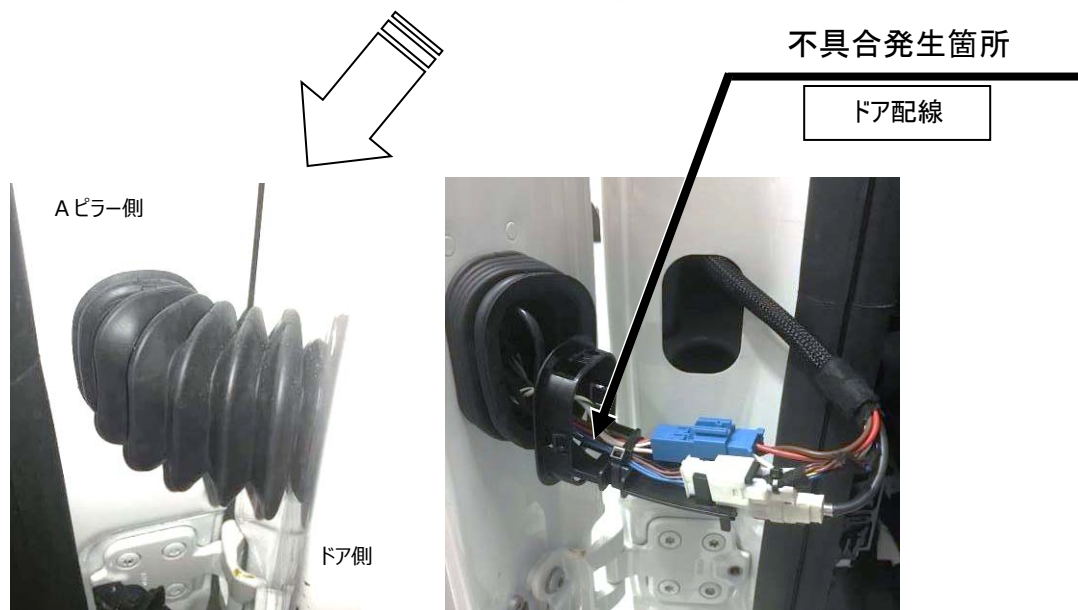

注： は点検し、配索の変更を行う部位を示す

前席のドア配線において、配索が不適切なため、強い引っ張りが生じることがある。そのため、ドアの開閉を繰り返すと当該配線が断線し、最悪の場合、警告表示が点灯してドアミラーウインカーが点灯しなくなる、又は、SRS 警告表示が点灯して側面衝突時に乗員保護装置が適切に作動せず乗員に過度の傷害を与えるおそれがある。

改善の内容

全車両、配索の変更を行う。なお、配線に損傷がある場合は、配線を対策品に交換する。

識別：車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する