

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 28 年 9 月 9 日

リコール届出番号	外-2374	リコール開始日	準備ができ次第
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクショナル・センター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置 (インフレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席用のインフレーター (膨張装置) において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で大きな温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置の内容	運転席用エアバッグユニットを対策品と交換する。 なお、対策品の準備に時間を要することから、まずは全ての使用者に対しダイレクトメールにより連絡し、対策品が準備できた段階で再度連絡し、交換作業を行う。		
不具合件数	0 件	事故の有無	無し
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2374 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	ABA-LZ44M	「BMW M6 カブリオレ」	WBSLZ92030C967407 ～ WBSLZ92020C967530 平成 24 年 2 月 15 日 ～ 平成 24 年 12 月 13 日	41	
			WBSLZ91030C985178 ～ WBSLZ91040C985299 平成 24 年 6 月 18 日 ～ 平成 24 年 12 月 10 日	12	
		「BMW M6 クーペ」	WBSLX92010C967914 ～ WBSLX92060C968217 平成 24 年 6 月 20 日 ～ 平成 24 年 12 月 19 日	91	
			WBSLX91040C986216 ～ WBSLX91020C986392 平成 24 年 8 月 10 日 ～ 平成 24 年 10 月 26 日	20	
			WBSLX910X0D139114 ～ WBSLX91030D139200 平成 24 年 11 月 8 日 ～ 平成 24 年 12 月 14 日	8	
	1 型式	2 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 24 年 2 月 15 日 ～ 平成 24 年 12 月 19 日	(計 172 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。