


改善箇所説明図



不具合発生箇所

オイル供給ホース

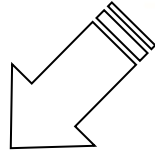

撮影のためオイル供給ホースの遮熱材を外しています

注: は良品に交換する部位を示す

ターボチャージャーのオイル供給ホースにおいて、エラストマーの製造管理が不適切なため、耐熱性が不足しているものがある。そのため、熱負荷により亀裂が生じ、オイル漏れが発生して、最悪の場合、漏れたオイルが排気管に付着することで火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、当該オイル供給ホースを良品に交換する。

識別 : 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する