



改善箇所説明図 ①

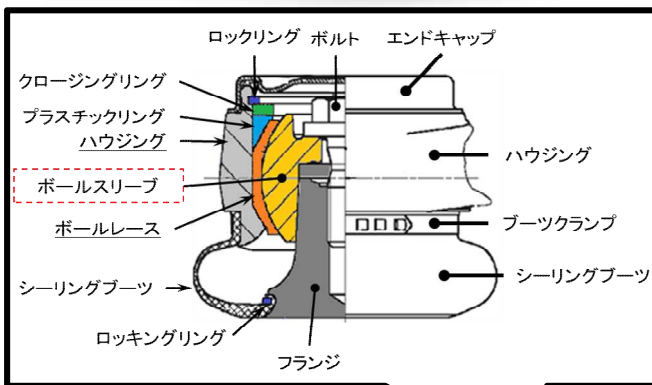

【センタージョイント】

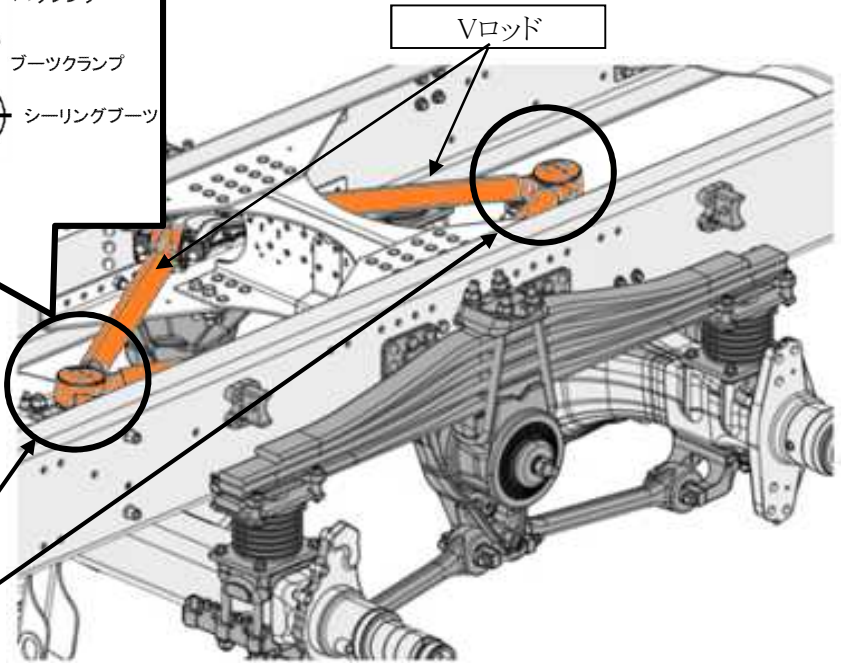

基準不適合発生箇所

重ね板ばね式緩衝装置付大型トラックのVロッドにおいて、センタージョイント部ボールスリーブの表面加工が不適切なため、ボールスリーブとボールレース間の摩擦抵抗が大きくなるものがある。そのため、段差乗り越えなどの大きな変動等を繰り返し受けると、ボールレースが摩耗し、センタージョイントのハウジングが破損して、最悪の場合、走行安定性が損なわれるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、Vロッドを対策品に交換する。

注： は交換する部品を示す。

識別：助手席側ドア開口部のドアストライカー付近に黒色（車体色が黒の場合は白色）のペイントを塗布する。