

改善箇所説明図



図：左ハンドル



注) は、交換する部品を示す。

不具合の内容

燃料装置において、燃料タンクの溶接方法が不適切なため、当該タンク上部に取り付けられたカバープレートが正しく溶接されていないものがある。そのため、走行振動等により溶接部に亀裂が生じ、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展し、亀裂部位から燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料タンクを良品に交換する。

識別：左フロントドアロアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に白ペンを塗布する。