


改善箇所説明図

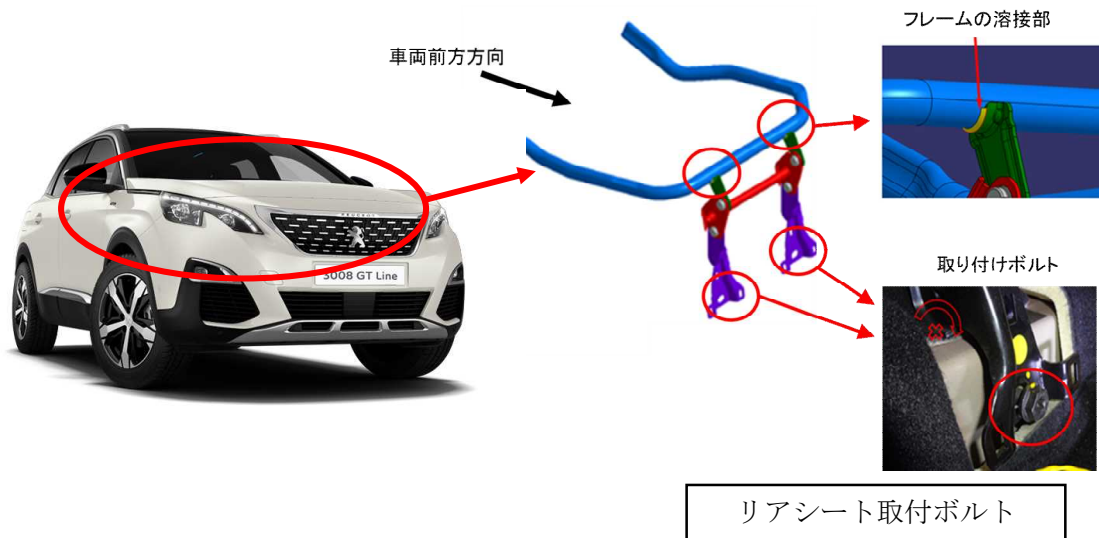

注： は対策する部品を示す

不具合の内容

リアシートにおいて、設計での検証が不十分なため、リアシート取付ボルトの締付トルクが不足している。そのため、走行中の振動等により当該ボルトが緩み、リアシートフレームの溶接部が破断して、最悪の場合、乗員が安全に着座できないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、リアシート取付ボルトを対策後のトルクで締め付ける。なお、リアシートフレームに損傷がみられる場合は、リアシートフレームを新品に交換する。

識別

運転席側ドアロックストライカーの上側の固定ボルトに黄ペイントを塗る。