


改善箇所説明図

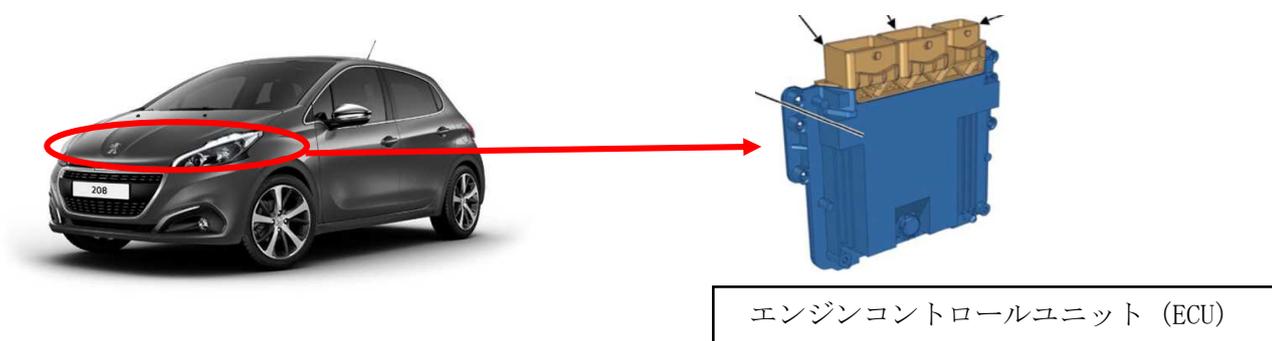

注： は更新するソフトウェア搭載箇所を示す

不具合の内容

エンジンコントロールユニットのプログラムが不適切なため、走行距離が6万kmを超えるとオルタネーター出力電圧が下がるように設定されている。そのため、バッテリーが充電不足となり、バッテリー警告灯が点灯し、最悪の場合、ABS警告灯が点灯してABSが作動しなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、エンジンコントロールユニットを対策プログラムに書き換える。

識別

運転席側ドアロックストライカー上側の固定ボルトの頭に黄ペイントを塗る。