


改善箇所説明図

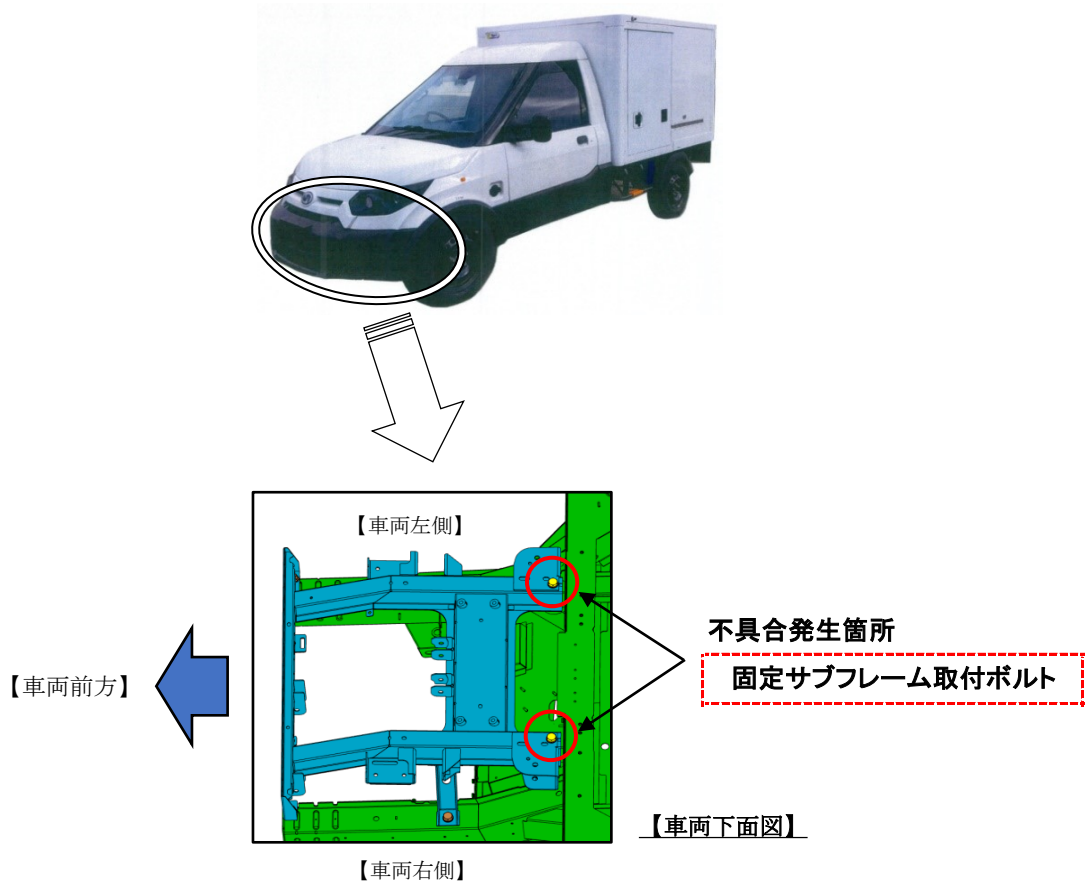

注意: は交換する部品を示す。

不具合の内容

駆動用電動機固定サブフレームにおいて、メインフレームに固定するボルトの締付トルク設定が不適切なため、締付トルクが不足しているものがある。そのため、走行振動により当該ボルトが緩み、異音が発生して、そのまま使用を続けると、最悪の場合、電動機が脱落し走行不能になるおそれがある。

改善の内容

全車両、固定サブフレーム取付ボルトを新品に交換し、適切なトルクで締めなおす。

識別

助手席側ドアのドアヒンジボルトの頭部に黄色ペイントを塗布する。