
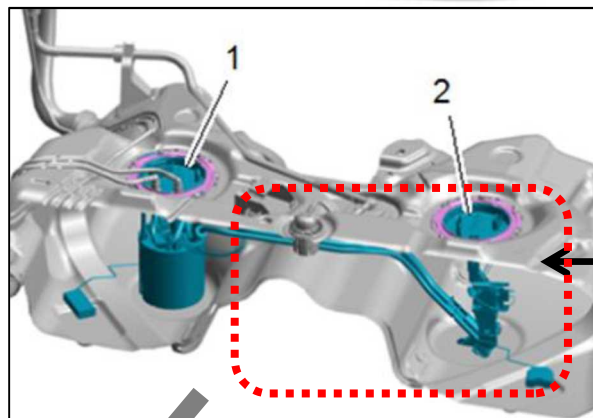


改善箇所説明図

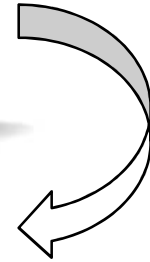

基準不適合箇所

燃料ゲージ付きサクシオン
ジェットポンプ

は、交換する部品を示す

フロント

不具合の内容

燃料タンクに取り付けられている燃料ゲージ付きサクシオンジェットポンプにおいて、製造時の組付指示が不適切なため、使用過程において当該ポンプが傾くことがある。そのため、燃料残量が正しく検出できず実際より燃料を多く表示して、最悪の場合、走行中に燃料切れによりエンストするおそれがある。

改善措置の内容

全車両、燃料ゲージ付きサクシオンジェットポンプを対策品に交換する。

識別：キャンペーンステッカーに「外-3174、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

