



写真 4.7 呼び径 150 DIP 継手抜け



写真 4.8 呼び径不明 VP 継手部破損

呼び径 40, 300 での被害率は、管路延長が短いため（それぞれ 0.223km 及び 2.092km）、高い値となった。

その他の呼び径での被害率は、0.88～1.71 件/km となった。

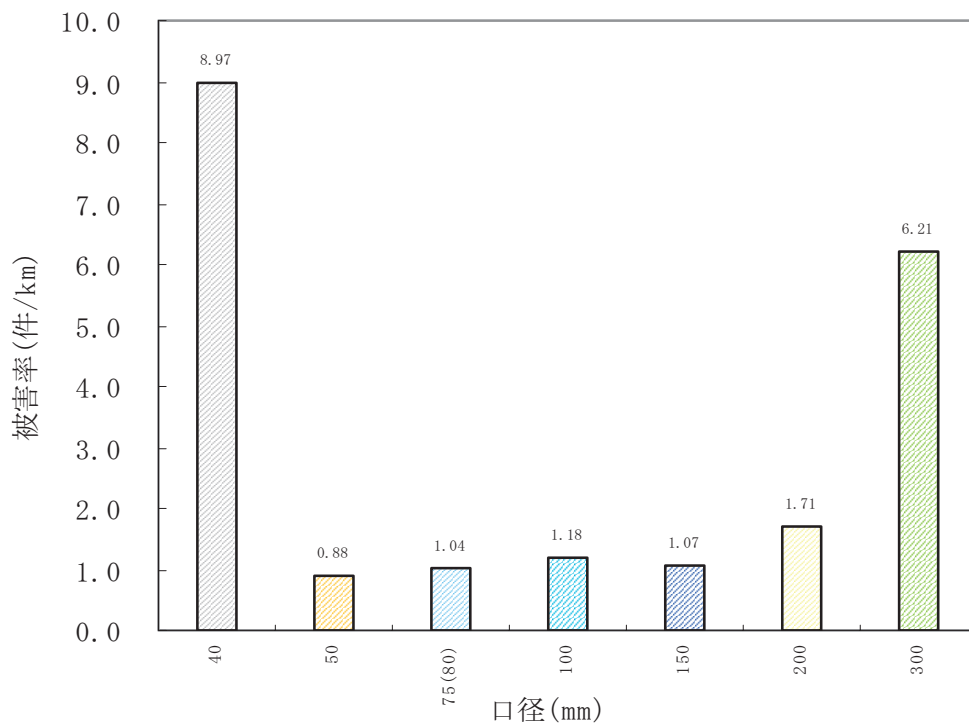


図 4.8 口径別被害率（刈羽村）