

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課
	リコール対策室
TEL	03-5253-8111 内線42353
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年 1月19日

リコール届出番号	1601	リコール開始日	平成18年 1月20日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先：お客様相談センター 取締役社長 渡辺 捷昭 TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	緩衝装置（フロントコイルスプリング）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前輪用コイルスプリングの塗装前に行なう表面洗浄に不適切なものがあるため、凍結防止剤等による腐食環境下で長期間使用されると塗装が剥れて錆が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、錆が進行して折損し、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該コイルスプリングを良品と交換する。		
不具合件数	11件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo.1601ステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	E-SXA10G	RAV4 L RAV4 J	SXA10-0094541～SXA10-0100947 平成7年5月19日～平成7年7月31日	3,034	
	E-SXA11G		SXA11-0012738～SXA11-0033874 平成7年5月19日～平成7年7月31日	15,223	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成7年5月19日～平成7年7月31日	(計18,257台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。