

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年3月15日

リコール届出番号	1640	リコール開始日	平成18年3月15日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	電気装置(シャシ配線)及びかじ取り装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型総輪駆動車において、車両左側フレーム内の電気配線の取り回しが不適切なため、当該配線がブレーキホース取付け金具又はパワステアリング用オイルパイプ(パワステパイプ)と干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、車両の振動等により電気配線又はパワステパイプが損傷し、最悪の場合、前照灯の不灯、原動機が停止(再始動不可)又は操舵力が重くなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電気配線及びパワステパイプをブラケットに固定する。なお、電気配線に損傷がある場合には補修、パワステパイプに損傷がある場合には新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅又は後面ガラスを有しない車両にあっては、運転者席左側ガラス後方部にNo.1640のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲および製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	KL-FR50MJX	ふそう	FR50MJX-720001~FR50MJX-720002 平成12年9月29日~平成12年10月23日	2	
	KL-FW50MNY		FW50MNY-720001 平成12年8月30日	1	
	KL-FW50MNZ		FW50MNZ-720001~FW50MNZ-720003 平成12年8月10日~平成12年9月29日	3	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成12年8月10日~平成12年10月23日	(計6台)	

備考) 本件は、平成17年3月23日付け「届出番号1389」にてリコール届出を行ったものですが、対象車両の選定に一部誤りがあったため、対象車両を追加し、新たに届出するものです。