

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL：03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年3月23日

リコール届出番号	1643	リコール開始日	平成18年3月24日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 福井 威夫		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	乗車装置（ドアロック）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	スライドドアのフロントラッチカバーの排水位置が不適切なため、排水された水がアウトハンドルケーブル下端に付着し、アウトハンドル操作時に水滴がケーブル内に引き込まれるものがある。そのため、低温時に水滴が凍結し、アウトハンドルでドアを開けた場合にケーブルの摺動抵抗でハンドルが戻らず、ドアを閉められなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、左右スライドドアのフロントラッチカバーを対策品と交換するとともに、アウトハンドルケーブル下端にグリスを塗布する。			
不具合件数	68件	事故の有無	なし	
発見の動機	販売店からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo.1643のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-RR1	エリシオン	RR1-1000032～RR1-1027379 平成16年4月14日～平成17年9月12日	27,348	
			RR1-1100006～RR1-1106165 平成17年9月15日～平成18年2月7日	6,160	
			RR1-5000001～RR1-5000064 平成16年5月17日～平成17年9月8日	64	
			RR1-5100001～RR1-5100007 平成17年11月8日～平成18年1月30日	7	
	DBA-RR2		RR2-1000013～RR2-1004813 平成16年4月14日～平成17年9月9日	4,801	
			RR2-1100001～RR2-1100794 平成17年9月15日～平成18年2月2日	794	
			RR2-5000001～RR2-5000031 平成16年6月23日～平成17年8月31日	31	
			RR2-5100001～RR2-5100003 平成17年10月31日～平成17年12月17日	3	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	DBA-RR3	エリシオン	RR3-1000033～RR3-1012977 平成16年4月14日～平成17年9月12日	12,945	
			RR3-1100008～RR3-1101255 平成17年9月15日～平成18年2月3日	1,248	
			RR3-5000001～RR3-5000055 平成16年6月22日～平成17年9月9日	55	
			RR3-5100001～RR3-5100007 平成17年12月2日～平成18年1月12日	7	
	DBA-RR4		RR4-1000016～RR4-1003269 平成16年4月14日～平成17年9月9日	3,253	
			RR4-1100002～RR4-1100388 平成17年10月5日～平成18年2月2日	387	
	(計4型式)		(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年4月14日～平成18年2月7日	

(備考)

本届出は、平成17年2月10日「届出番号1354」のリコール届出において、不具合に対する改善措置の内容が不十分であったため、改善措置の内容及び対象範囲を見直し、再度対策を行うものである。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。