

自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL：03-5253-8111 内線42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年 3月31日

| | | | |
|----------------------------------|---|---|-------------|
| リコール届出番号 | 外-1291 | リコール開始日 | 平成18年 4月 1日 |
| 届出者の氏名又は名称 | アウディジャパン株式会社 代表取締役社長 ヴァルター ハーネック | 製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディコミュニケーションセンター (フリーダイヤル)0120-598106 (アドレス)http://www.audi.co.jp/ | |
| 不具合の部位(部品名) | 燃料装置 (燃料ポンプ) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 燃料ポンプ内のモータにおいて、カーボンブラシの材質が不適切なため、カーボンブラシが早期に摩耗するものがある。そのため、そのまま使用を続けると摩耗が進行し、最悪の場合、燃料ポンプが作動なくなり、原動機が停止して再始動不能となるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、燃料ポンプを点検し、該当するポンプが装着されている場合、良品と交換する。 | | |
| 不具合件数 | 35件 | 事故の有無 | 0件 |
| 発見の動機 | 市場からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ● 自動車使用者：ダイレクトメールで通知する。 ● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ● 対策実施済車には、後面ガラス左下隅に外-1291のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------|-----------|------------------------------|---|------------|-----|
| アウディ | GH-4BASNF | アウディ A6 3.0 クワトロ | WAUZZZ4B93N019910 ~ WAUZZZ4B63N098288 平成14年10月8日 ~ 平成15年5月16日 | 205 | 4WD |
| | | アウディ A6 アバント 3.0 クワトロ | WAUZZZ4BX3N019429 ~ WAUZZZ4B93N095448 平成14年10月8日 ~ 平成15年5月2日 | 147 | |
| | GH-8EAMBF | アウディ A4 1.8T クワトロ | WAUZZZ8E53A166740 ~ WAUZZZ8EX3A356405 平成14年10月31日 ~ 平成15年7月14日 | 539 | |
| | | アウディ A4 アバント 1.8T クワトロ | WAUZZZ8E33A166896 ~ WAUZZZ8E93A354807 平成14年10月31日 ~ 平成15年5月16日 | 873 | |
| | GH-8EASNF | アウディ A4 3.0 クワトロ | WAUZZZ8E43A167183 ~ WAUZZZ8E63A354943 平成14年10月31日 ~ 平成15年11月25日 | 113 | |
| | | アウディ A4 アバント 3.0 クワトロ | WAUZZZ8E43A167121 ~ WAUZZZ8E53A356036 平成14年10月31日 ~ 平成15年5月16日 | 137 | |
| | 計3型式 | 計6車種 | 輸入期間の範囲 平成14年10月8日 ~ 平成15年11月25日 | 2,014 | |

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。