


## 改善箇所説明図

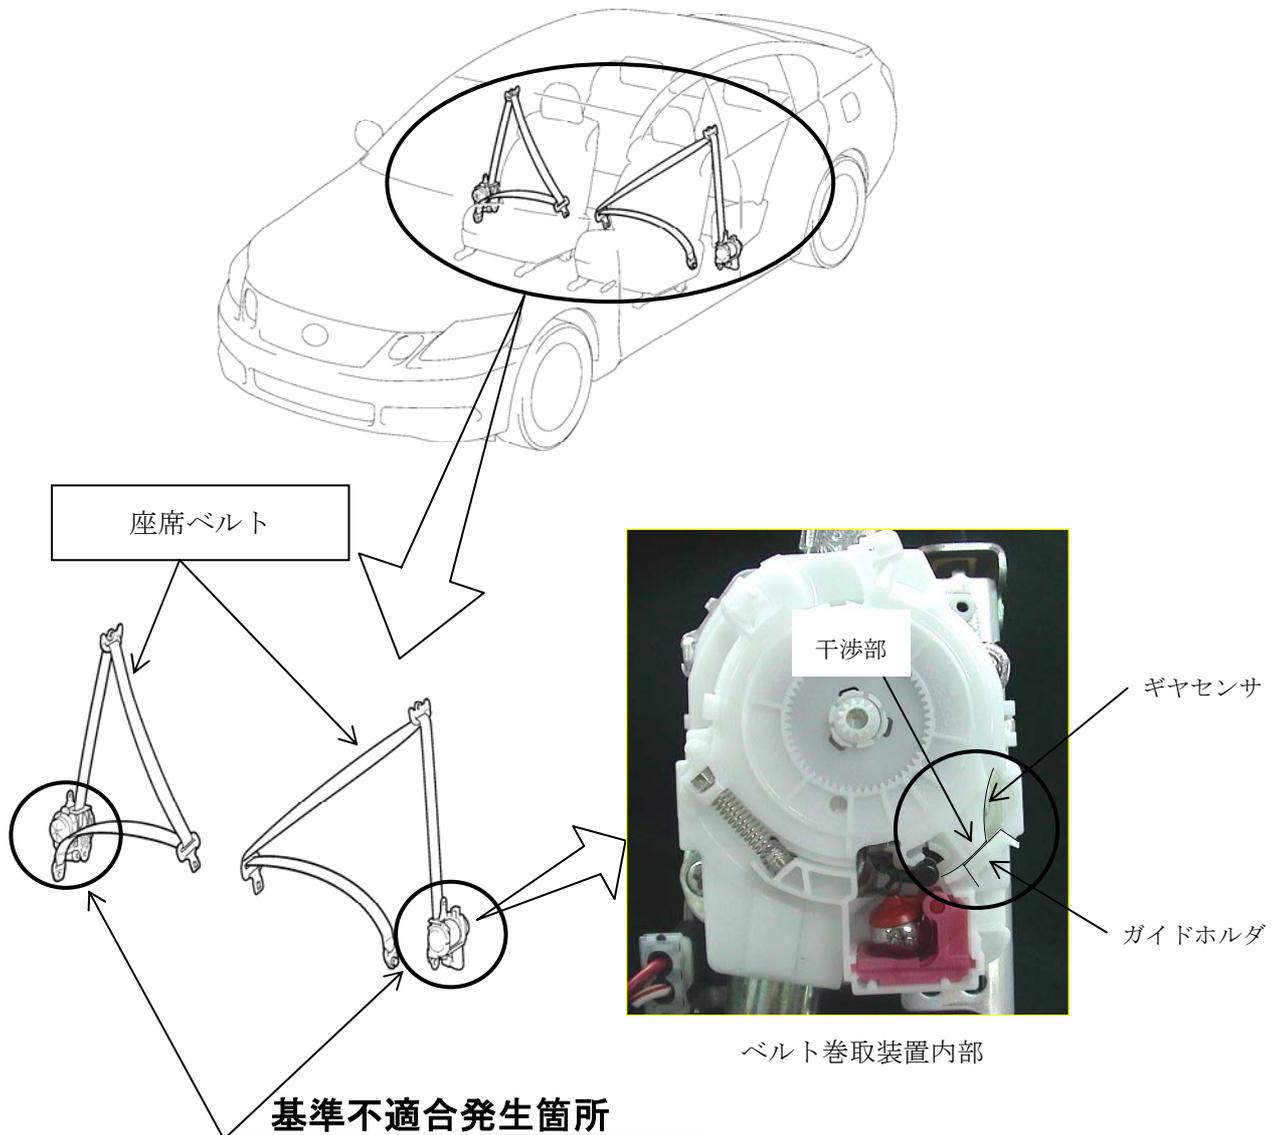

運転者席及び助手席用座席ベルトの巻取装置内部の部品に製造不良のものがあため、ロック機構のギヤセンサ端部とガイドホルダが干渉し、座席ベルトを引き出せないことがある。そのため、当該ベルトが装着できず、乗員を拘束できなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、運転者席及び助手席の座席ベルトを対策品と交換する。

注：□ は交換部品を示す。

識別：改善済車両にはエンジンルーム内の車台番号打刻位置の右上に黄色ペイントを塗布する。