


改善箇所説明図

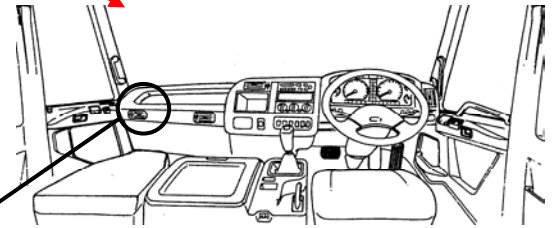


リレー&ヒューズBOX



干渉防止用保護材

インストルメント
パネル取付金具

キャブ電気配線

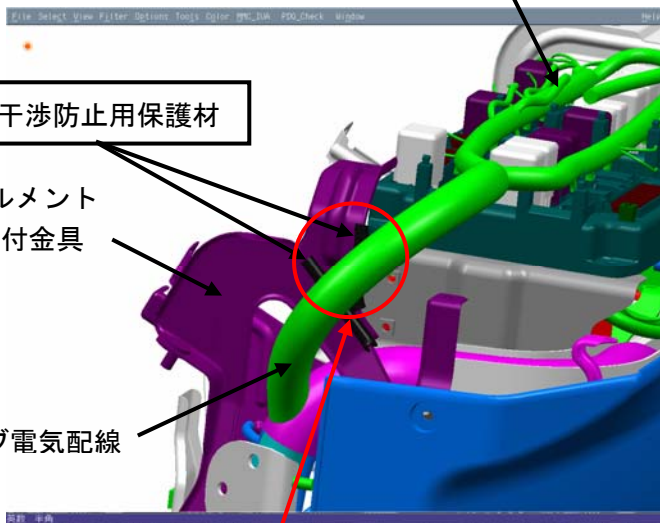

基準不適合発生箇所

インストルメントパネル左前部の当該パネル固定金具に装着した電気配線との干渉防止用保護材の形状が不適切なため、当該金具の端部と配線が直接干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行時の振動等により配線の被覆が破損して断線し、前照灯等灯火類、窓ふき器又はエンジンECUが作動しなくなり、最悪の場合、原動機が停止して再始動が出来なくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、干渉防止用保護材を対策品と交換する。
なお、当該配線を点検し、損傷がある場合は補修する。

注：□は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラー스트ライカー付近に「MT-30」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。