


改善箇所説明図 ①

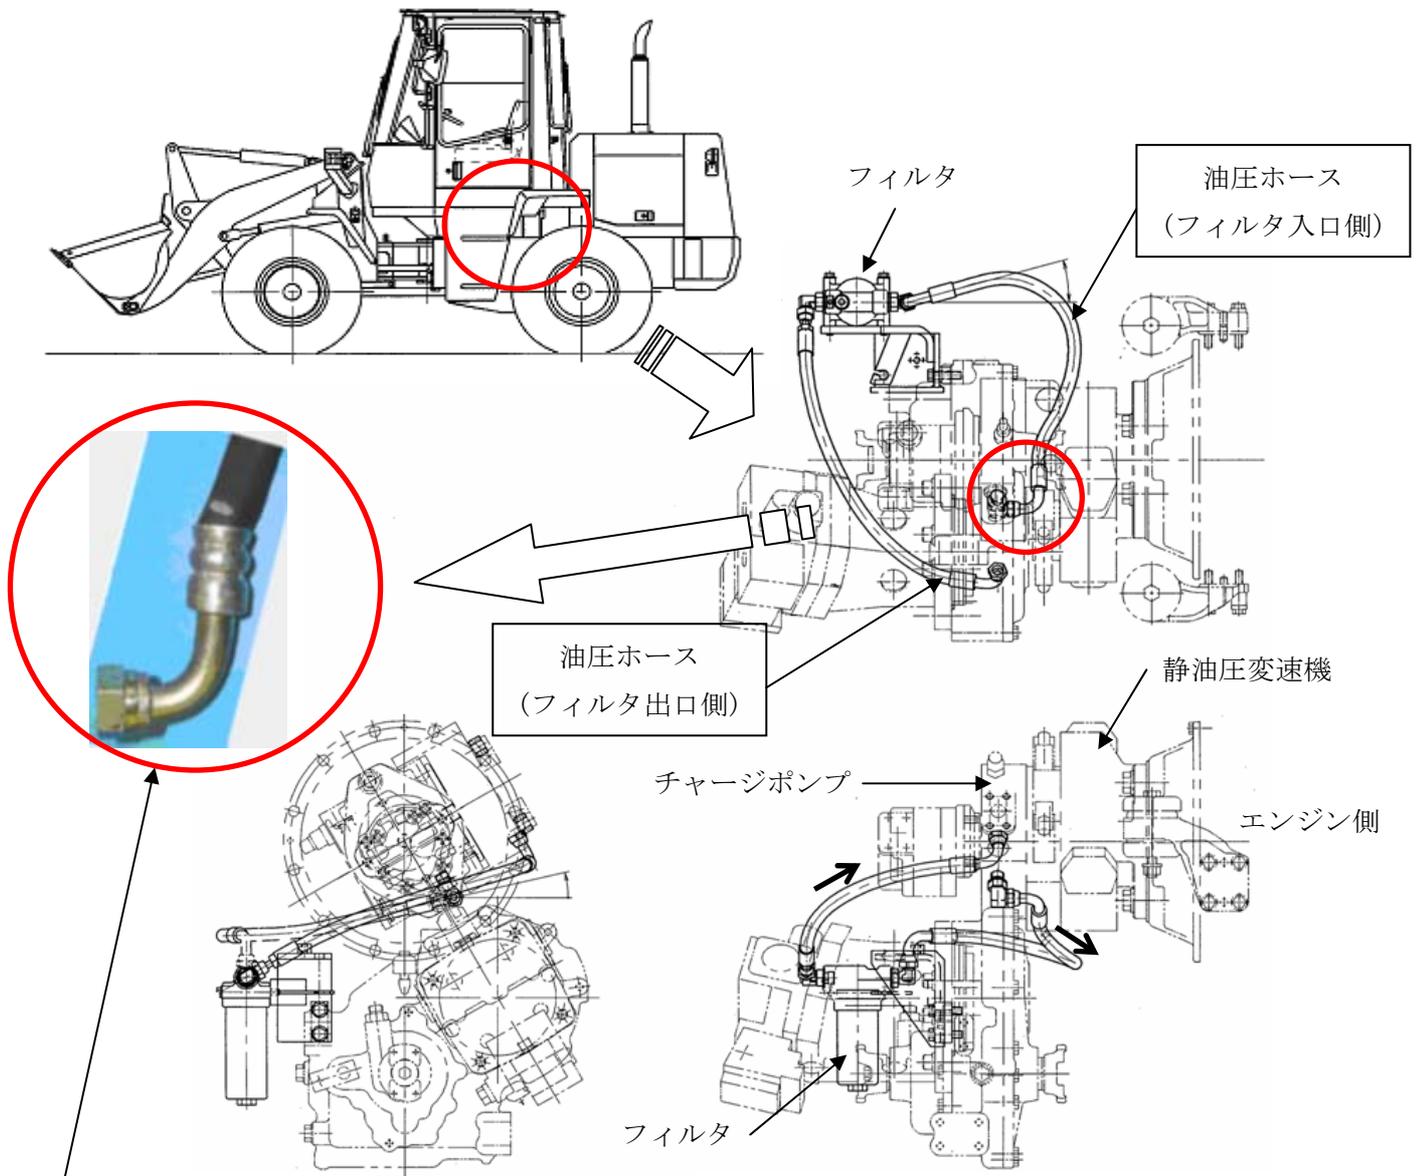

注：  は、交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

静油圧変速機の油圧ホースにおいて、その耐圧強度及び取付け角度が不適切なため、冬季使用時等の低温時に作動油の粘度が上がり高圧となった場合に、油圧ホースに亀裂が発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ホースが破損して作動油が流出し、最悪の場合、走行できなくなるおそれがある。

改善措置の内容： 全車両、油圧ホースを対策品と交換し、取付け角度を変更する。

識別： 油圧ホース口金部の形状で識別する。

