

連絡先： 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室 TEL: 03-5253-8111 内線 42353 アドレス: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年 6月 7日

リコール届出番号	外-1306	リコール開始日	平成18年 6月 8日
届出者の氏名又は名称	ビー・エー・ジー・インポート株式会社 代表取締役 ネシップ・ソヤック 製 作 国： スウェーデン 製作者名： ボルボ 問い合わせ先： お客様相談室 0120-92-2662		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料パイプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ターボ付きエンジン搭載車両において、燃料パイプの耐熱性が不足しているため、エキゾーストマニホールド付近の熱影響により、当該パイプに亀裂が生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料パイプを対策品と交換する。		
不 具 合 件 数	国内： 0 件	事 故 の 有 無	国内： 無し
発 見 の 動 機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者： 電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者： 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅に外-1306のステッカーを貼付する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	UA-MB5254	ボルボ S40	YV1MS684942005942～YV1MS684942009760 平成 16年 2月10日～平成 16年 6月17日	70	
		ボルボ V50	YV1MW684942001098～YV1MW684942004003 平成 16年 3月31日～平成 16年 6月12日	70	
	CBA-MB5254	ボルボ S40	YV1MS684952045224 YV1MS684952117213 平成 16年 6月17日～平成 17年 6月13日	171	
		ボルボ V50	YV1MW684952040175～YV1MW684952118037 平成 16年 6月24日～平成 17年 6月 3日	367	
	CBA-MB5254A	ボルボ S40	YV1MS684752053846～YV1MS684752115599 平成 16年 8月10日～平成 17年 6月14日	157	
		ボルボ V50	YV1MW684752045726～YV1MW684752119722 平成 16年 7月20日～平成 16年 6月03日	257	
	DBA-MB5254A	ボルボ S40	YV1MS685762153044～YV1MS685762153239 平成 17年 7月12日～平成 17年 7月15日	2	
		ボルボ V50	YV1MW685762153400～YV1MW685762156148 平成 17年 7月15日～平成 17年8月17日	4	
	(計 4型式)	(計 2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 16年 2月10日～平成 17年 8月17日	(計1098台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。