

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 18 年 6 月 14 日

リコール届出番号	1 6 8 1	リ コ ー ル 開 始 日	平成 18 年 6 月 15 日
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 福井 威夫		
	問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-112010		
不具合の部位（部品名）	原動機の始動装置（イグニッションスイッチ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	イグニッションスイッチ内の接点に塗布したグリスの成分が不適切なため、イグニッションスイッチオフ時の操作をゆっくり行くと、接点部のアーク放電時間が長くなり、接点部の温度が上がるとグリスが硬化し、その操作が繰り返し行われると、接点に亜酸化銅が生成されて、接点部に導通不良が生じるものがある。そのため、走行時の振動等で接点が導通不良となり、エンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。また、接点が局部的に発熱し、接点裏側の半田が溶け、最悪の場合、運転者の足に落ちて火傷をするおそれがある。		
改 善 措 置 の 内 容	全車両、イグニッションスイッチを対策品と交換する。		
不 具 合 件 数	183 件	事故の有無	物損 1 件、半田での火傷 5 件
発 見 の 動 機	販売店からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo.1 6 8 1 のステッカーを貼付する。		

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備 考
ホンダ	E-RA1	オデッセイ	RA1-1000011～RA1-1087552 平成 6 年 10 月 3 日～平成 7 年 12 月 21 日	87, 542	
			RA1-1100001～RA1-1150333 平成 7 年 12 月 1 日～平成 8 年 8 月 26 日	50, 328	
			RA1-5000001～RA1-5000003 平成 8 年 4 月 24 日～平成 8 年 8 月 8 日	3	
	E-RA2		RA2-1000046～RA2-1055449 平成 6 年 10 月 3 日～平成 7 年 12 月 26 日	55, 404	
			RA2-1100001～RA2-1124661 平成 7 年 12 月 1 日～平成 8 年 8 月 22 日	24, 654	
			RA2-5000001～RA2-5000022 平成 7 年 12 月 18 日～平成 8 年 8 月 21 日	22	
	E-RD1	CR-V	RD1-1000010～RD1-1114314 平成 7 年 9 月 4 日～平成 9 年 5 月 12 日	114, 302	
			RD1-5000001～RD1-5027350 平成 8 年 9 月 4 日～平成 9 年 5 月 6 日	27, 350	
E-RF1	ステップ ワゴン	RF1-1000003～RF1-1083350 平成 8 年 3 月 7 日～平成 9 年 5 月 15 日	83, 348		

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備 考
ホンダ	E-RF2	ステップ ワゴン	RF2-1000004～RF2-1040235 平成8年1月23日～平成9年5月12日	40,232	
	(計5型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成6年10月3日～平成9年5月15日	(計483,185台)	

[注意事項] リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。