

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 18 年 6 月 29 日

リコール届出番号	1688	リコール開始日	平成 18 年 6 月 30 日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 福井 威夫		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	灯火装置（制動灯）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動灯及び尾灯の電球のソケットへの取付方法が不適切なため、走行時の振動で電球端子とソケット端子が擦れて摩耗粉が生じ、ソケット端子部に堆積して電気抵抗となり発熱し、ソケット端子の絶縁板が溶損するものがある。そのため、ソケット端子と圧着スプリングの間で短絡し、ヒューズが切れ、制動灯と補助制動灯が点灯しなくなるとともに警音器が鳴らなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、後部の灯火装置用コード一式（コネクタからソケットまで）を対策品と交換するとともに、制動灯及び尾灯の電球を新品に交換する。			
不具合件数	8件	事故の有無	なし	
発見の動機	販売店からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo.1688のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	GD-HH5	アクティ	HH5-1307944～HH5-1325526 平成 14 年 2 月 20 日～平成 15 年 4 月 10 日	17,509	
			HH5-3300038～HH5-3300110 平成 14 年 4 月 8 日～平成 15 年 4 月 9 日	73	
	GD-HH6		HH6-1303956～HH6-1311629 平成 14 年 2 月 20 日～平成 15 年 4 月 10 日	7,674	
			HH6-3300026～HH6-3300094 平成 14 年 2 月 28 日～平成 15 年 4 月 3 日	69	
	UE-HH5		HH5-1400003～HH5-1409209 平成 15 年 4 月 10 日～平成 16 年 2 月 23 日	9,207	
			HH5-3400001～HH5-3400056 平成 15 年 6 月 19 日～平成 16 年 2 月 10 日	56	
			HH5-5000001～HH5-5002234 平成 15 年 11 月 3 日～平成 15 年 12 月 23 日	2,234	
			HH5-9000001～HH5-9000006 平成 15 年 11 月 10 日～平成 15 年 11 月 20 日	6	
			UE-HH6	HH6-1400003～HH6-1405330 平成 15 年 4 月 10 日～平成 16 年 2 月 25 日	5,328

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	UE-HH6	アクティ	HH6-3400001～HH6-3400015 平成15年6月19日～平成15年10月15日	15	
			HH6-5000001～HH6-5000876 平成15年11月3日～平成15年12月16日	876	
			HH6-9000001 平成15年11月18日	1	
	GBD-HH5		HH5-1500001～HH5-1522346 平成16年2月23日～平成17年12月7日	22,346	
			HH5-1600001～HH5-1604369 平成17年12月15日～平成18年6月2日	4,363	
			HH5-3500001～HH5-3500235 平成16年3月2日～平成17年12月2日	235	
			HH5-3600001～HH5-3600089 平成18年2月24日～平成18年6月6日	89	
	GBD-HH6		HH6-1500001～HH6-1511466 平成16年2月23日～平成17年12月7日	11,466	
			HH6-1600001～HH6-1602931 平成17年12月19日～平成18年6月5日	2,931	
			HH6-3500001～HH6-3500057 平成16年4月5日～平成17年12月6日	57	
		HH6-3600001～HH6-3600019 平成18年2月21日～平成18年5月31日	19		
	UE-HJ1	VAMOS Hobio	HJ1-1000003～HJ1-1001741 平成15年4月23日～平成16年2月25日	1,739	
			HJ1-5000001～HJ1-5000177 平成15年11月3日～平成15年12月1日	177	
	UE-HJ2		HJ2-1000001～HJ2-1001230 平成15年4月23日～平成16年2月21日	1,230	
			HJ2-5000001～HJ2-5000098 平成15年11月3日～平成15年11月27日	98	
	GBD-HJ1		HJ1-1100001～HJ1-1103768 平成16年2月24日～平成17年12月1日	3,768	
			HJ1-1200002～HJ1-1200982 平成17年12月19日～平成18年6月6日	981	
	GBD-HJ2		HJ2-1100001～HJ2-1102658 平成16年2月24日～平成17年12月1日	2,658	
			HJ2-1200001～HJ2-1200836 平成17年12月19日～平成18年6月2日	836	
	LA-HM3		HM3-1000002～HM3-1005856 平成15年4月10日～平成16年2月24日	5,855	
			HM3-2000001～HM3-2001836 平成15年4月10日～平成16年2月23日	1,836	
HM3-5000001～HM3-5000356 平成15年11月3日～平成15年12月11日		356			
LA-HM4	HM4-1000002～HM4-1002971 平成15年4月10日～平成16年2月24日	2,970			
	HM4-2000002～HM4-2001431 平成15年4月10日～平成16年2月23日	1,430			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	LA-HM4	VAMOS Hobio	HM4-5000001～HM4-5000184 平成15年11月3日～平成15年12月4日	184	
	ABA-HM3		HM3-1100001～HM3-1105554 平成16年2月24日～平成17年12月1日	5,554	
			HM3-1200001～HM3-1201194 平成17年12月19日～平成18年5月31日	1,194	
			HM3-2100001～HM3-2102023 平成16年2月25日～平成17年12月1日	2,023	
			HM3-2200001～HM3-2200403 平成17年12月19日～平成18年6月1日	403	
	ABA-HM4	HM4-1100001～HM4-1103602 平成16年2月24日～平成17年11月30日	3,602		
		HM4-1200001～HM4-1200851 平成17年12月19日～平成18年6月2日	851		
		HM4-2100001～HM4-2101684 平成16年2月24日～平成17年12月1日	1,684		
		HM4-2200001～HM4-2200339 平成17年12月19日～平成18年6月1日	339		
(計14型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年2月20日～平成18年6月6日	(計124,322台)		

[注意事項] リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。