



改善箇所説明図

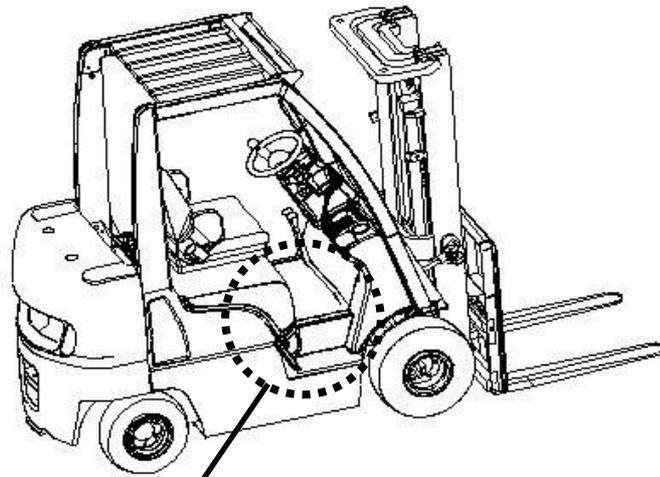

トルクコンバータ式変速機

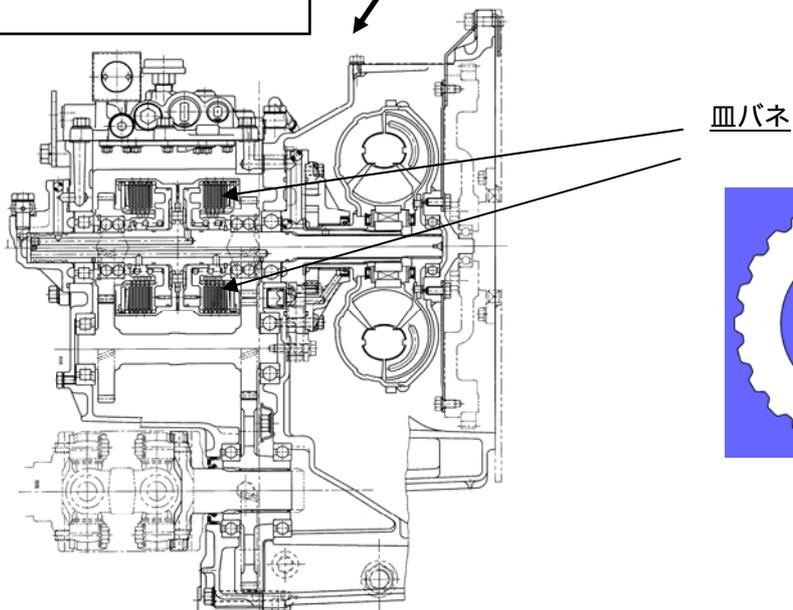

基準不適合発生箇所

トルクコンバータ式変速機において、前後進切替操作時のショックを軽減させる皿バネの強度が不足しているものがある。そのため、前後進切替操作を頻繁に行うと、当該バネが破損し、そのまま使用が続けると、破損したバネ小片がクラッチギヤとドラムの上に噛み込み、最悪の場合、ニュートラル状態で車両が動き出すおそれがある。

改善内容

全車両、トルクコンバータ式変速機を対策品と交換する。

識別

変速機の表面に、白ペイントを塗布する。

注：  は、交換部品を示す。