

改善箇所説明



フロントブレーキ
マスターシリンダー



注： は、分解・整備し、潤滑剤を塗布する部品を示す。

不具合箇所

フロントブレーキマスターシリンダーのピストンを組み付ける際に潤滑剤の塗布が不十分であったため、ピストンの摺動性が悪いものがある。そのため、ブレーキレバーを放したときにブレーキレバーの戻りが遅れ、最悪の場合、制動灯スイッチの接点が離れず、制動灯が点灯したままとなるおそれがある。

改善内容

全車両、フロントブレーキマスターシリンダーを分解し、ピストン等を新品に交換する。

識別

ブレーキマスターシリンダーに、マーキングをつける。