


改善箇所説明図

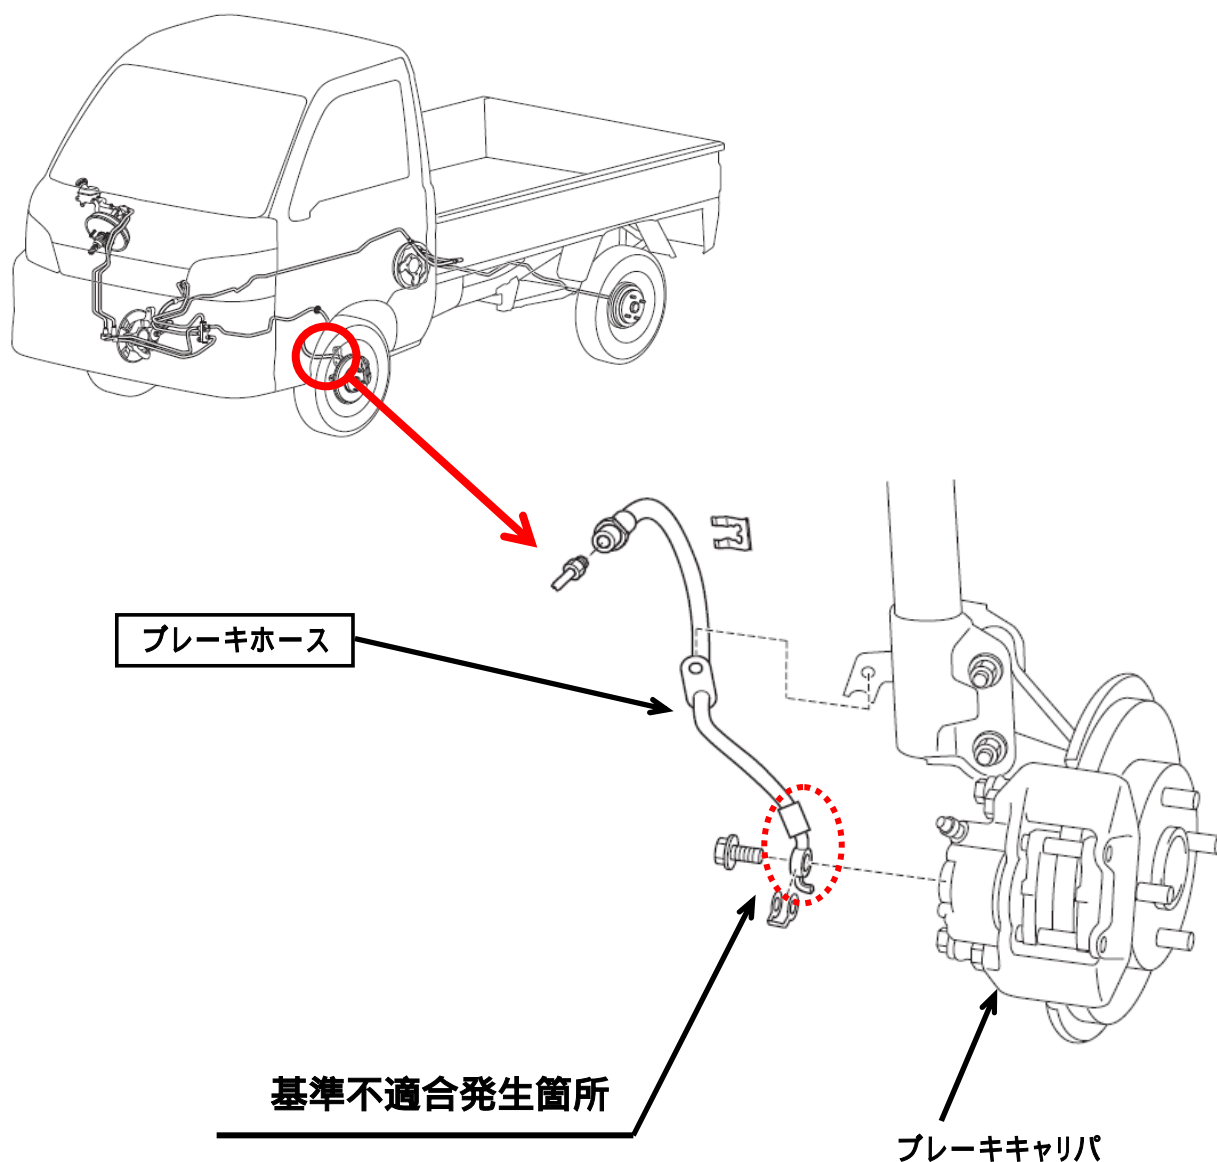

制動装置において、フロントブレーキホースに誤品が組付られたため、ホースをブレーキキャリパに固定する口金の形状が不適切なものがあり、ブレーキ液の流路が狭くなっているものがある。そのため、急制動時に、ブレーキキャリパへの液圧の伝達が遅れるものがあり、最悪の場合、ブレーキ片効き、又は制動停止距離が長くなるおそれがある。

点検、交換作業完了後は、エンジンルーム内打刻番号車両前側に黄色ペイントを塗布する。

改善内容

全車両、当該ブレーキホースの口金を確認し、誤品が組付けされている車両はブレーキホースを良品と交換する。

注: は、交換部品を示す。