

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 18年 8月 28日

| | | | |
|----------------------------------|---|---------|---------------|
| リコール届出番号 | 1718 | リコール開始日 | 平成 18年 8月 28日 |
| 届出者の氏名又は名称 | ダイハツ工業株式会社 取締役社長 箕浦輝幸 問い合わせ先: グローバルサービス部 お客様相談室 0070 - 800 - 874040 | | |
| 不具合の部位(部品名) | 制動装置(ブレーキホース) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 制動装置において、フロントブレーキホースに誤品が組付られたため、ホースをブレーキキャリパに固定する口金の形状が不適切なものがあり、ブレーキ液の流路が狭くなっているものがある。そのため、急制動時に、ブレーキキャリパへの液圧の伝達が遅れるものがあり、最悪の場合、ブレーキ片効き、又は制動停止距離が長くなるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、当該ブレーキホースの口金を確認し、誤品が組付けされている車両はブレーキホースを良品と交換する。 | | |
| 不具合件数 | なし | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | 販売店からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | ・使用者 : ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo.1718のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------|----------------------|--------|--|------------|----|
| ダイハツ | TE-S200P LE-S200P | ハイゼット | S200P - 2036163 ~ S200P - 2036354 平成18年5月24日 ~ 平成18年6月2日 | 162台 | |
| | TE-S210P LE-S210P | | S210P - 2068093 ~ S210P - 2068834 平成18年5月24日 ~ 平成18年5月31日 | 385台 | |
| | TE-S200C LE-S200C | | S200C - 2000801 ~ S200C - 2000807 平成18年5月25日 ~ 平成18年6月1日 | 7台 | |
| | TE-S210C | | S210C - 2000275 平成18年5月27日 | 1台 | |
| | (計7型式) | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成18年5月24日 ~ 平成18年6月2日 | 計555台 | |

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。