

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
TEL 03-5253-8111 内線42353
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成18年 9月21日

リコール届出番号	1729	リコール開始日	平成18年 9月 22日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 問い合わせ先:お客様相談室 取締役社長 カルロス ゴーン TEL 0120-315-232		
不具合の部位(部品名)	電気装置(ドア自動開閉スイッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動ドア付車において、自動開閉スイッチの容量設定が不適切なため、ドアの開閉途中に開閉スイッチの操作を行った場合、アーク放電が発生し、接点が摩耗して摩耗粉が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、摩耗粉が堆積して、振動等により接点間が導通し、最悪の場合、突然ドアが開閉するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、接続用電気配線を追加し、自動開閉スイッチを対策品と交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo. 1729のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	PA-AHW41	シビリアン	AHW41-030002～AHW41-035544 平成16年10月29日～平成18年8月26日	872	自動ドア付車
	PA-AVW41		AVW41-030008～AVW41-035545 平成16年10月29日～平成18年8月24日	246	
	PA-AJW41		AJW41-030003～AJW41-035104 平成16年10月29日～平成18年8月28日	265	
	PA-ACW41		ACW41-030010～ACW41-035010 平成17年2月8日～平成18年8月22日	14	
	UD-DHW41		DHW41-030003～DHW41-035252 平成16年9月8日～平成18年8月23日	436	
	UD-DVW41		DVW41-030004～DVW41-035185 平成16年9月6日～平成18年8月23日	242	
	UD-DJW41		DJW41-030004～DJW41-035028 平成16年9月8日～平成18年8月22日	77	
	UD-DCW41		DCW41-030002～DCW41-035005 平成16年9月17日～平成18年7月28日	14	

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車 の台数	備 考
いすゞ	UD-SDHW41	ジャーニー	DHW41-730001～DHW41-735012 平成16年9月11日～平成18年8月5日	93	自 動 ド ア付車
	UD-SDVW41		DVW41-730001～DVW41-735007 平成16年10月19日～平成18年6月14日	11	
	UD-SDJW41		DJW41-730001～DJW41-730006 平成16年9月30日～平成17年9月29日	6	
	UD-SDCW41		DCW41-730001～DCW41-735001 平成17年5月12日～平成18年4月24日	2	
	(計 12 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年9月6日～平成18年8月28日	(計 2,278 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。