

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111内線42353  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年10月10日

リコール届出番号	1743	リコール開始日	平成18年10月11日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	電気装置(配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンルーム内の電気配線の取り回しが不適切なため、当該配線が固定金具の端部と干渉しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、車体の振動等により当該配線が損傷・短絡し、最悪の場合、制動灯等後面の灯火器類が点灯しない、又はエンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該電気配線を点検し、取り回しが不適切な場合は、取り回しを変更し、ケーブルバンドで固定する。また当該配線に損傷のある場合は、配線を補修する。		
不具合件数	3件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、後面ガラス左下隅又は後面ガラスを有しない車両にあっては運転者席左側ガラス後方部に No. 1743 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	KC-MP747K	ふそう エアロスター	MP747K-20094~MP747K-22028 平成11年2月22日~平成12年6月26日	84	
	KC-MP747K改		MP747K-22018 平成12年3月13日	1	
	KC-MP747M		MP747M-20087~MP747M-22070 平成11年2月4日~平成12年6月23日	116	
	KL-MP37JK		MP37JK-20001~MP37JK-20219 平成12年6月23日~平成16年8月24日	150	
	KL-MP37JK改		MP37JK-20181~MP37JK-20225 平成15年3月7日~平成15年3月13日	16	
	KL-MP37JM		MP37JM-20001~MP37JM-20201 平成12年10月5日~平成15年7月16日	166	
	KL-MP37JM改		MP37JM-20007~MP37JM-20191 平成12年12月19日~平成15年4月23日	24	
(計7型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成11年2月4日~平成16年8月24日	(計557台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。