

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年10月31日

リコール届出番号	外-1348	リコール開始日	平成18年11月1日
届出者の氏名又は名称	ダイムラー・クライスラー日本株式会社 代表取締役 ハンス・テンペル	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：ダイムラー・クライスラー・コーポレーション 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-086-880 ホームページ： http://www.jeep-japan.com/recall/recall_index.html	
不具合の部位(部品名)	乗車装置(運転者席および助手席用シートヒータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席および助手席のシート・ヒータにおいて、ヒータ用マットに配線を固定している接着剤の耐熱性が不十分なため、当該接着剤が熱により劣化し、配線が当該マットから剥れるものがある。そのため、剥がれた配線が電熱線と接触し、電熱線が異常過熱することがあり、最悪の場合、車両火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、運転者席および助手席のヒータ用マットを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	海外市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：対策実施済車両には、後面ガラス左下隅にNO.外-1348ステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
クライスラー	GH-WJ40	ジープ・グランドチェロキー	1J8G858S63Y504075～1J8G858S74Y154960 平成15年3月19日～平成16年12月19日	970	
	GH-WJ47		1J8G858N53Y526997～1J8G858N34Y164041 平成15年3月19日～平成16年12月21日	395	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成15年3月19日～平成16年12月21日	(計1,365台)	