



改善箇所説明図

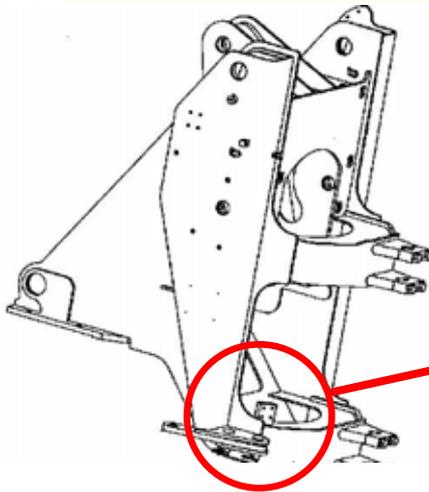

フロントフレーム

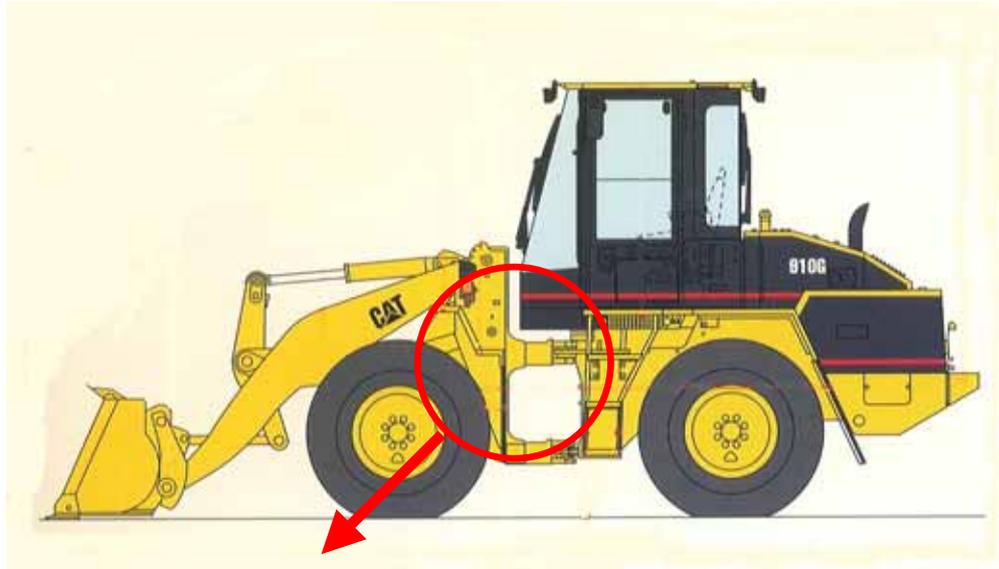

給脂用ブロック

プロペラシャフト

基準不適合発生箇所

 は、交換部品を示す。

ステアリングシリンダーの潤滑用グリス注入口の取付位置が不適切なため、プロペラシャフトと当該注入口の隙間が狭くなり、雪が付着しやすく、付着した雪が氷結することがある。そのため、作業時等に車体を屈折させた際、氷結した雪がプロペラシャフトを曲げることがあり、最悪の場合、プロペラシャフトが折損するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、注入口を移設して新品に交換する。

識別：ブロックの取り付け位置で確認。