



改善箇所説明図

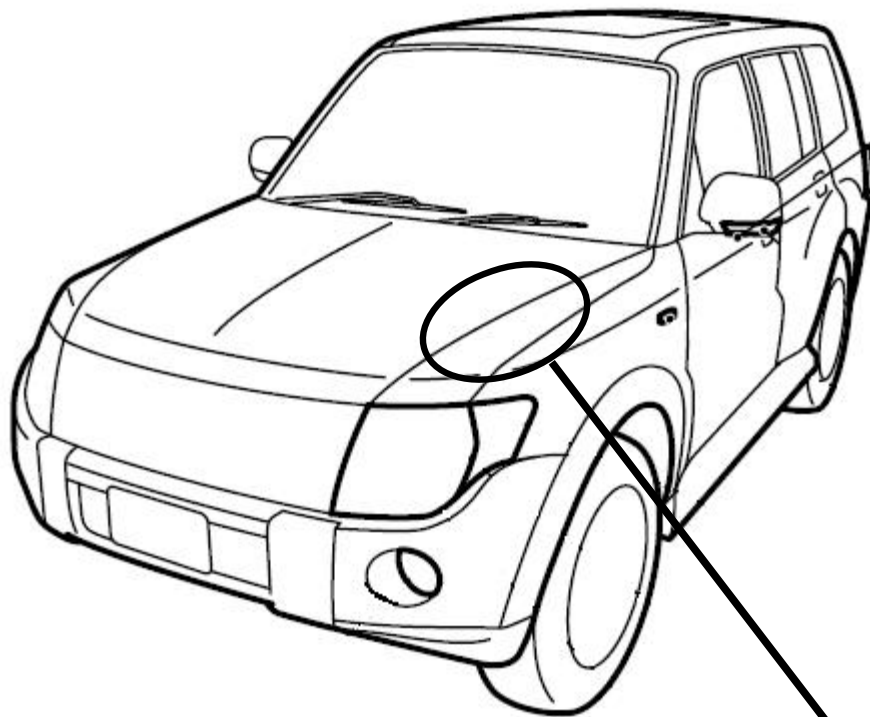

ヒューズボックス(端子部)

基準不適合発生箇所

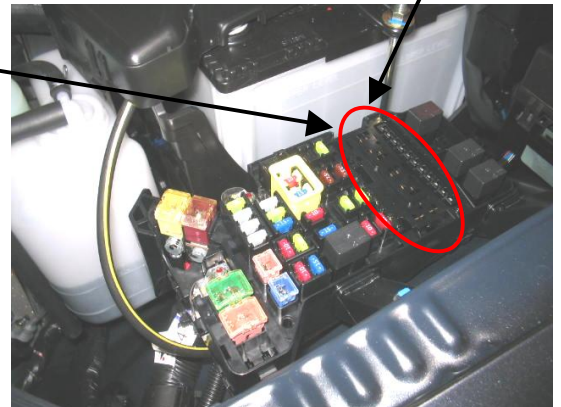

エンジンルーム内のヒューズボックスにおいて、製造過程での端子間の電源回路の導通検査に使用する検査治具が不適切なため、検査の際にすれ違い前照灯の端子を変形させたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該回路が接触不良となり、すれ違い前照灯が点灯しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ヒューズボックスの当該端子を点検し、変形があるものは端子を修正する。

注：図中の 内は点検を行い、必要に応じて修正を行なう部品を示す。

識別：ヒューズボックス側面に白色または黄色のペイントを塗布する。