

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353 アドレス : http://www.mlit.go.jp
--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 18 年 11 月 14 日

リコール届出番号	1777	リコール開始日	平成 18 年 11 月 15 日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 問い合わせ先：お客様相談センター 取締役社長 益子 修 TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	電気装置（ヒューズボックス）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンルーム内のヒューズボックスにおいて、製造過程での端子間の電源回路の導通検査に使用する検査治具が不適切なため、検査の際にすれ違い前照灯の端子を変形させたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該回路が接触不良となり、すれ違い前照灯が点灯しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ヒューズボックスの当該端子を点検し、変形があるものは端子を修正する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo.1777 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	CBA-V83W	パジェロ	V83W-0000133 ～ V83W-0000162 平成 18 年 10 月 4 日～平成 18 年 10 月 19 日	19 台	
	CBA-V87W		V87W-0000153 ～ V87W-0000213 平成 18 年 10 月 5 日～平成 18 年 10 月 23 日	26 台	
	CBA-V93W		V93W-0000669 ～ V93W-0000935 平成 18 年 9 月 30 日～平成 18 年 10 月 24 日	107 台	
	CBA-V97W		V97W-0000366 ～V97W-0000624 平成 18 年 10 月 5 日～平成 18 年 10 月 23 日	116 台	
	(計4型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 18 年 9 月 30 日～平成 18 年 10 月 24 日	(計 268 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。