

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年12月12日

リコール届出番号	1787	リコール開始日	平成18年12月13日
届出者の氏名又は名称	株式会社ショーシン 代表取締役 山岸 昭信 問い合わせ先：品質保証部 電話番号026-245-1611		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(走行用クラッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	走行用クラッチのケースカバーの防水性が不足しているため、高圧洗浄等によりクラッチ内部に水が浸入するものがある。 そのため、そのまま使用を続けると、クラッチフェーシングとプレートが錆で固着し、クラッチ操作ができなくなり、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ケースカバーを対策品と交換する。		
不具合件数	9件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール若しくは電話で通知する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、車台番号が記載されている型式銘板の左下側に、ステッカー(No. 1787)を貼る。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
昭信	E7	3S-C521	SE7-010001～SE7-011270 平成14年3月12日 ～平成18年10月20日	327台	
		3S-C518	SE7-020001～SE7-021120 平成14年3月23日 ～平成18年10月17日	113台	
昭信	E9	3S-FS521	SE9-010001～SE9-011005 平成14年11月25日 ～平成17年11月30日	45台	
	(計2型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年3月12日 ～平成18年10月20日	(計485台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

