


改善箇所説明図

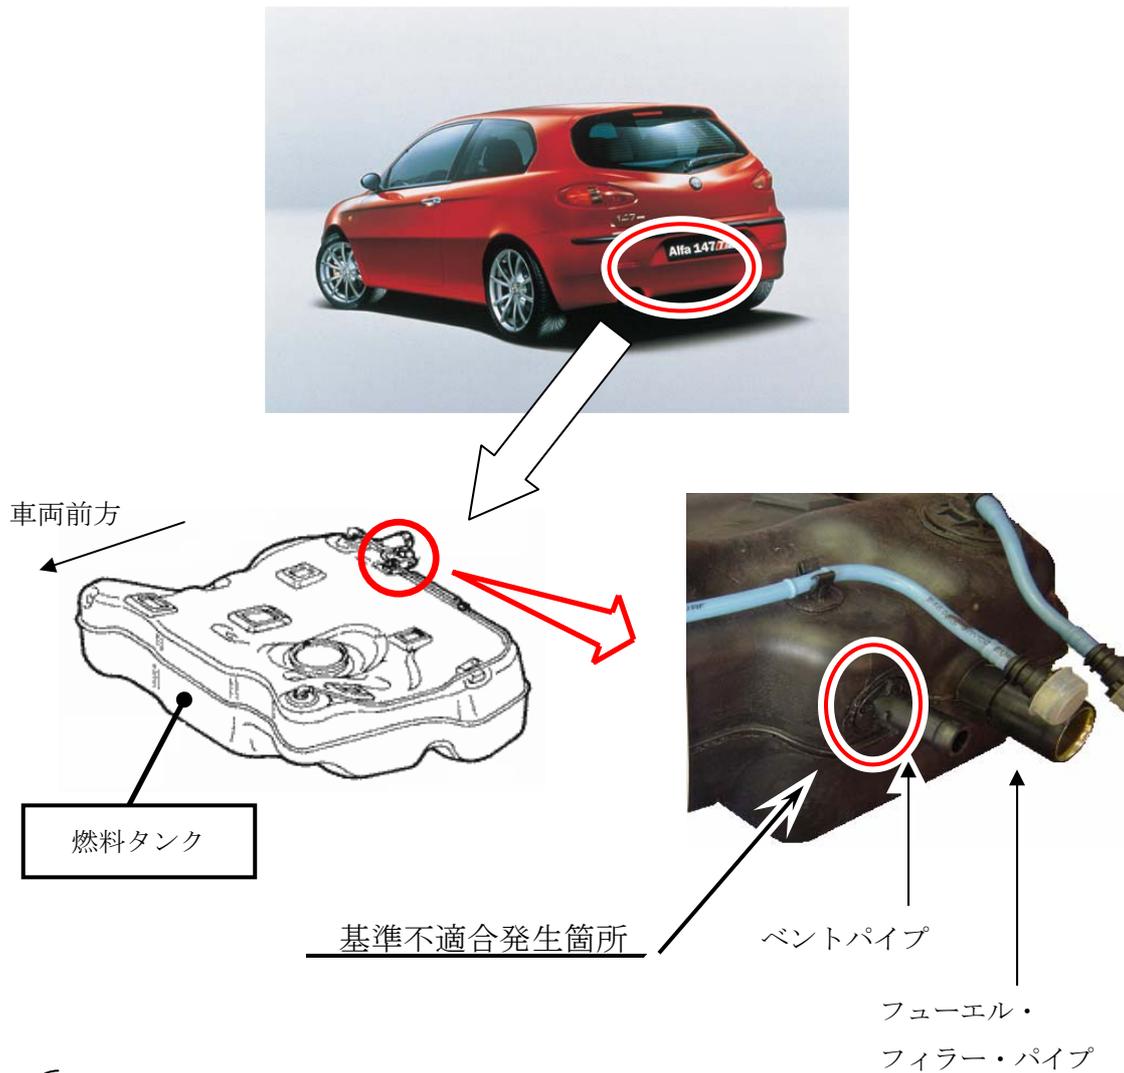

基準不適合発生箇所

燃料タンクのベントパイプの取付工程が不適切なため、パイプをタンクに溶着する際に取付部にひずみが生じているものがある。そのため、当該燃料タンクの膨張・収縮の繰り返しにより、ベントパイプ取付部に亀裂が入ることがあり、燃料を満タンにすると、当該取付部から燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料タンクを点検し、対象となる燃料タンクを良品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：フューエルフィルターリッドの内側に白色のペイントを塗布する