


改善箇所説明図

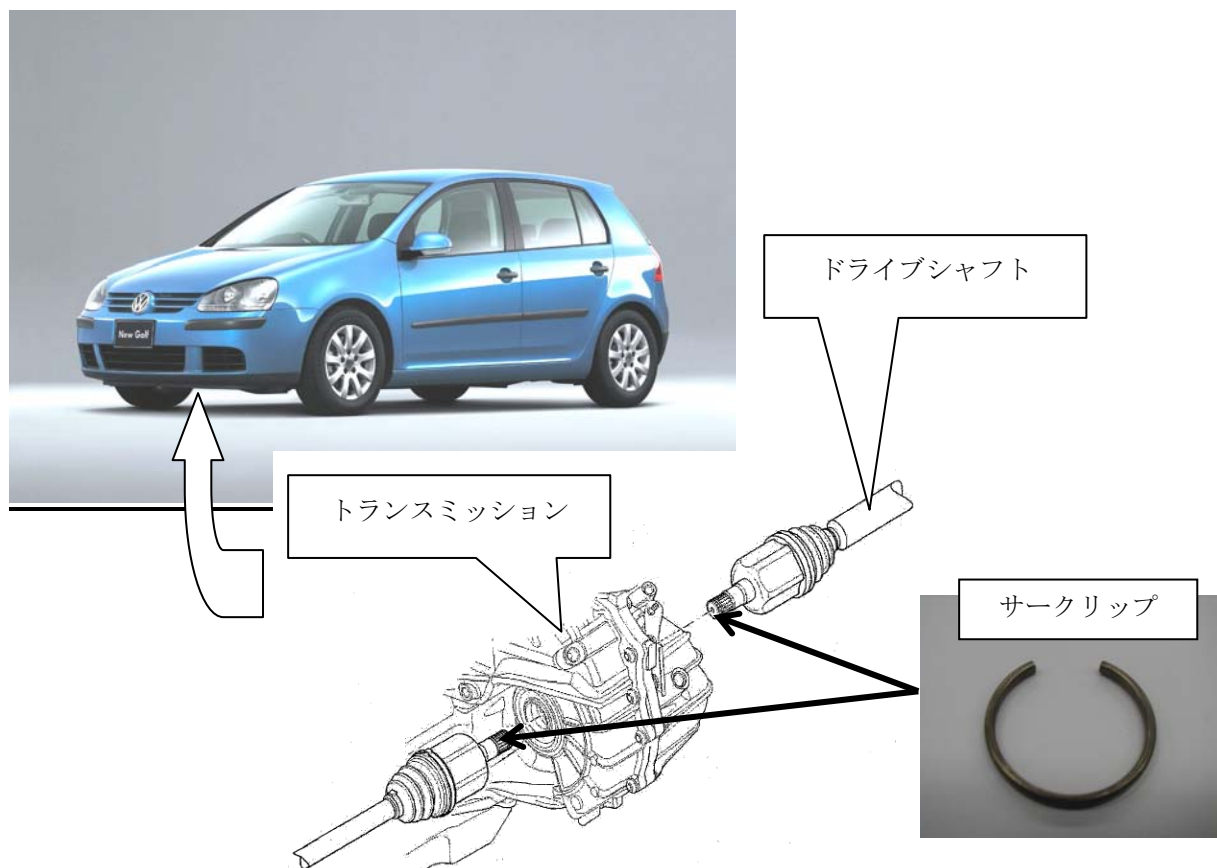

基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因

ドライブシャフトのミッションへの組み付けが不適切なため、シャフトとサイドギアとの嵌合が浅く、抜け防止クリップが確実に装着されていないものがある。そのため、ハンドル操作の繰り返し等により、シャフトが徐々に抜け出し、最悪の場合、シャフトがミッションから外れ、走行不能になるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ドライブシャフトのミッションへの組み付け状態を点検し、組み付け状態が不適切なものは、クリップを交換し正規の状態に組み付ける。

識別： キャンペーンステッカーに「40G9、日付（西暦・月・日の順）、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に張付ける。

