

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL：03-5253-8111 内線42353

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年2月6日

リコール届出番号	外-1373	リコール開始日	平成19年2月7日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社 代表取締役 梅野 勉 製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマー センター (フリーフォン)0070-800-551133 (アドレス)http://www.volkswagen.co.jp/		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（ドライブシャフト）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ドライブシャフトのトランスミッションへの組み付けが不適切なため、シャフトとサイドギアとの嵌合が浅く、抜け防止クリップが確実に装着されていないものがある。そのため、ハンドル操作の繰り返し等により、シャフトが徐々に抜け出し、最悪の場合、シャフトがトランスミッションから外れ、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ドライブシャフトのトランスミッションへの組み付け状態を点検し、組み付け状態が不適切なものは、クリップを交換し正規の状態に組み付ける。		
不 具 合 件 数	25件	事故の有無	0 件
発 見 の 動 機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1373のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	GH-1KAXW	VWゴルフ1.6 FSI	WVWZZZ1KZ4U000074 ～ WVWZZZ1KZ6U028247 平成16年06月03日 ～平成18年10月12日	19,717	
	GH-1KBAG	VWゴルフ2.0 FSI			
	GH-1KBLP	VWゴルフ1.6	WVWZZZ1KZ4W046522 ～ WVWZZZ1KZ6W564629 平成16年03月02日 ～平成18年07月13日	9,631	
	GH-1KBLX	VWゴルフ2.0			
	GH-1TAXW	VWゴルフプラス1.6	WVGZZZ1TZ4W053092 ～ WVGZZZ1TZ6W132997 平成15年12月22日 ～平成18年04月20日	11,032	
	GH-1TBAG	VWゴルフプラス2.0			
	GH-1TBLP	VWゴルフ1.6			
	GH-1TBLX	VWゴルフ2.0			
	8型式	10車種	輸入期間の範囲 平成15年12月22日～平成18年10月12日	40,380	

【備考】

対象車両は、2004年式～2006年式の一部車両の6速オートマチックトランスミッション搭載車両。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。