


改善箇所説明図

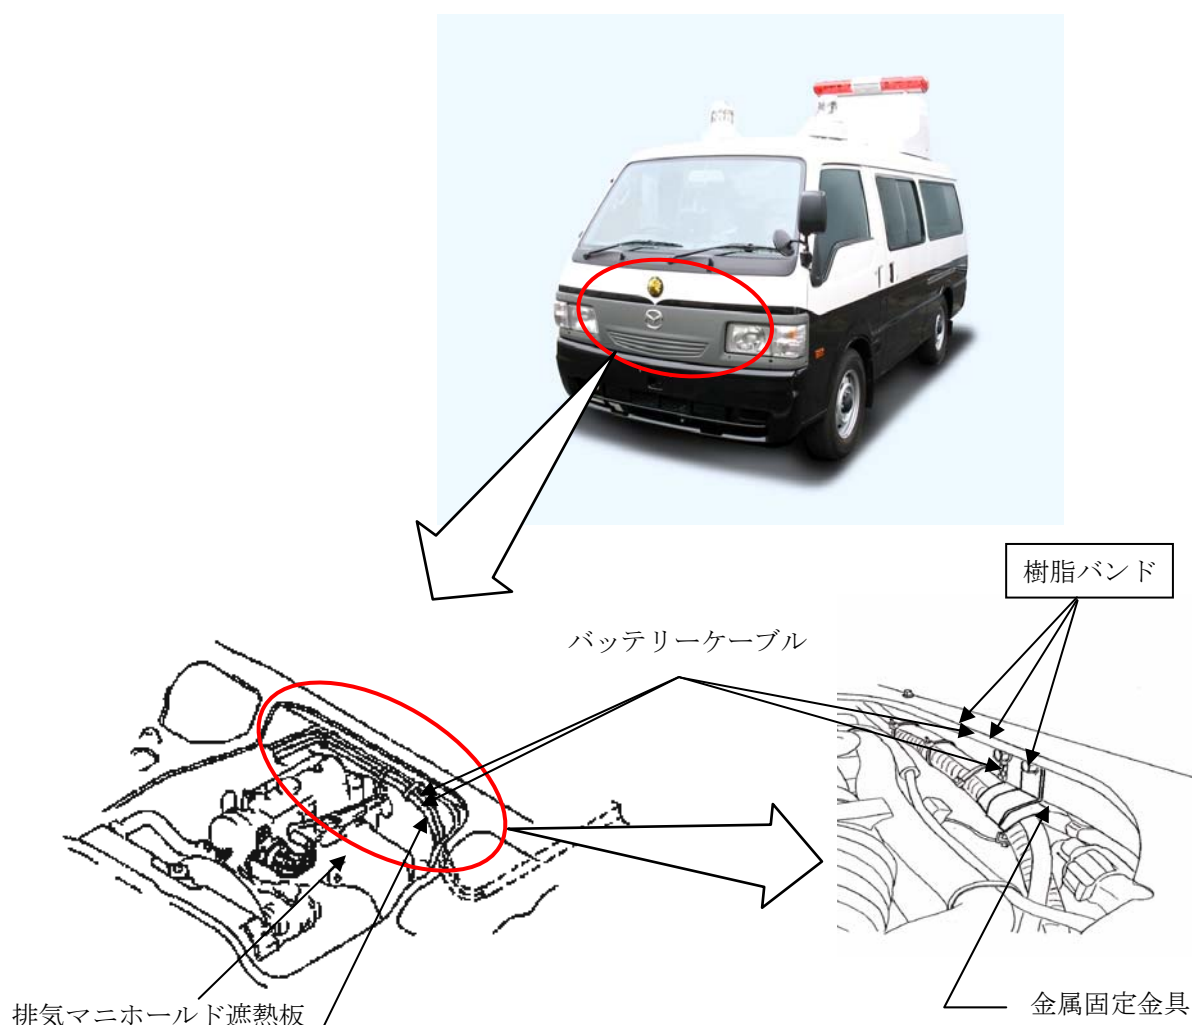

基準不適合発生箇所

警察車両において、バッテリーケーブルを固定する樹脂バンドの耐熱性が不足しているため、原動機室内の熱影響により、当該バンドが破損することがある。そのため、バッテリーケーブルが垂れ下がり、排気マニホールドの遮熱板と干渉し、最悪の場合、当該ケーブルの被覆が溶け、短絡して火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、当該樹脂バンドを対策品と交換し、金属固定金具を追加してバッテリーケーブルを車体へ固定する。また、バッテリーケーブルの被覆に損傷が認められる場合は、バッテリーケーブルに絶縁テープを巻いて補修する。

注)  は交換部品を示す。

識別：助手席フロントドア・アッパーヒンジ取付けボルト（下側のボルト）の頭に黄色ペイントを塗付する。