




## 改善箇所説明図



ボルボ S80



ボルボ XC90

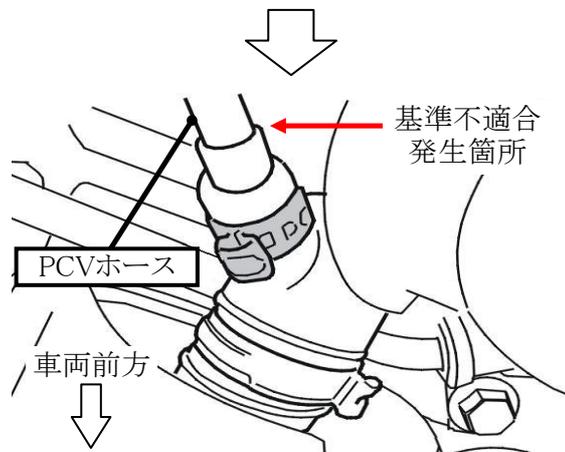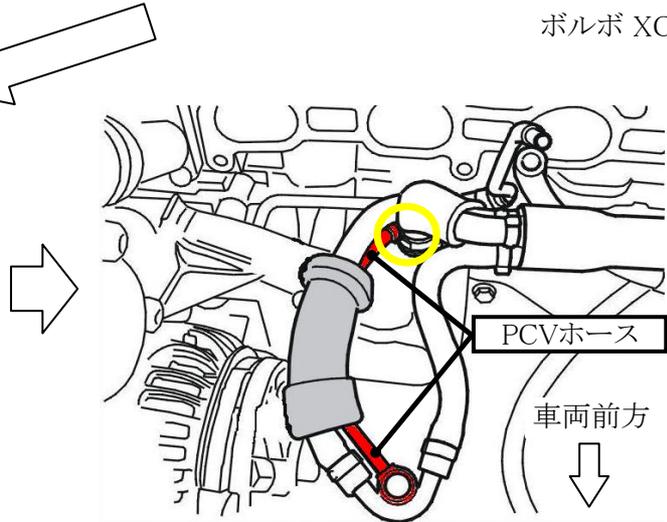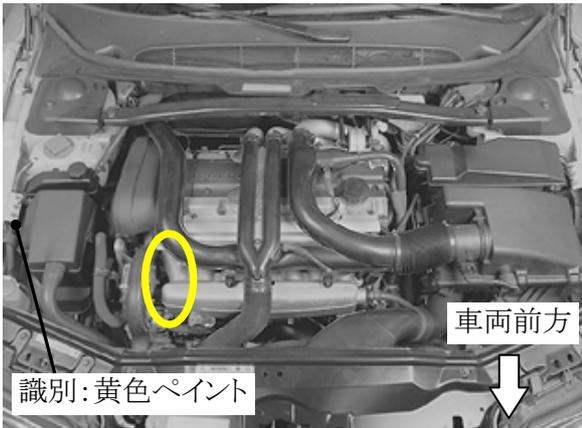

### 基準不適合発生箇所

6気筒ターボ付エンジン搭載車両において、PCVホースの材質が不適切なため、オイルトラップ接続部の耐熱性能が劣っている。そのため、そのまま使用を続けると、原動機室内の熱影響により接続部に亀裂が生じ、最悪の場合、ホースが外れ、ブローバイガスが大気中に放出されるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、PCVホースを対策品と交換する。

### 識別

右側フェンダー内側のアース線取り付けボルトへ黄色ペイントを塗布する。

注:  は交換部品を示す。