


# 改善箇所説明図

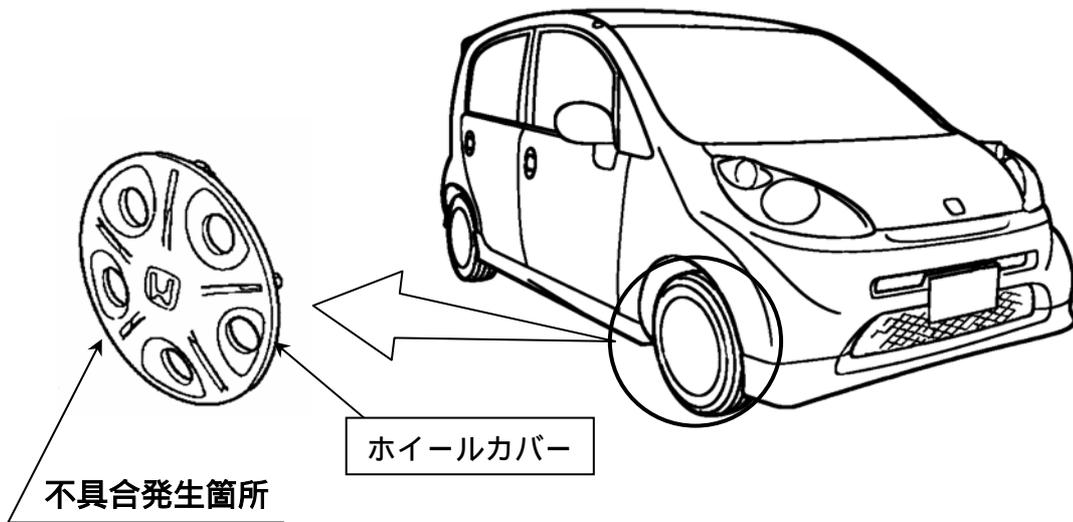

標準仕様として、車輪に装着したホイールカバーの外径が大きく製作されている。このため、縁石等に乗り上げる等タイヤに大きな負荷がかかった場合、サイドウォール部がホイールカバーと干渉し、最悪の場合、走行中にカバーが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、ホイールカバーを対策品と交換する。

対策品の準備に時間を要することから当面の措置として、使用者に対しダイレクトメールにて不具合内容と使用上の注意喚起を行ない、部品の準備ができ次第対策品と交換する。

改善前	改善後
	<p>ホイールカバーの外径をスチールホイール外径より3.4mm小さくした。</p>

注：  は交換部品を示す。

識別：右リアドア下ヒンジ上側ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。