


# 改善箇所説明図

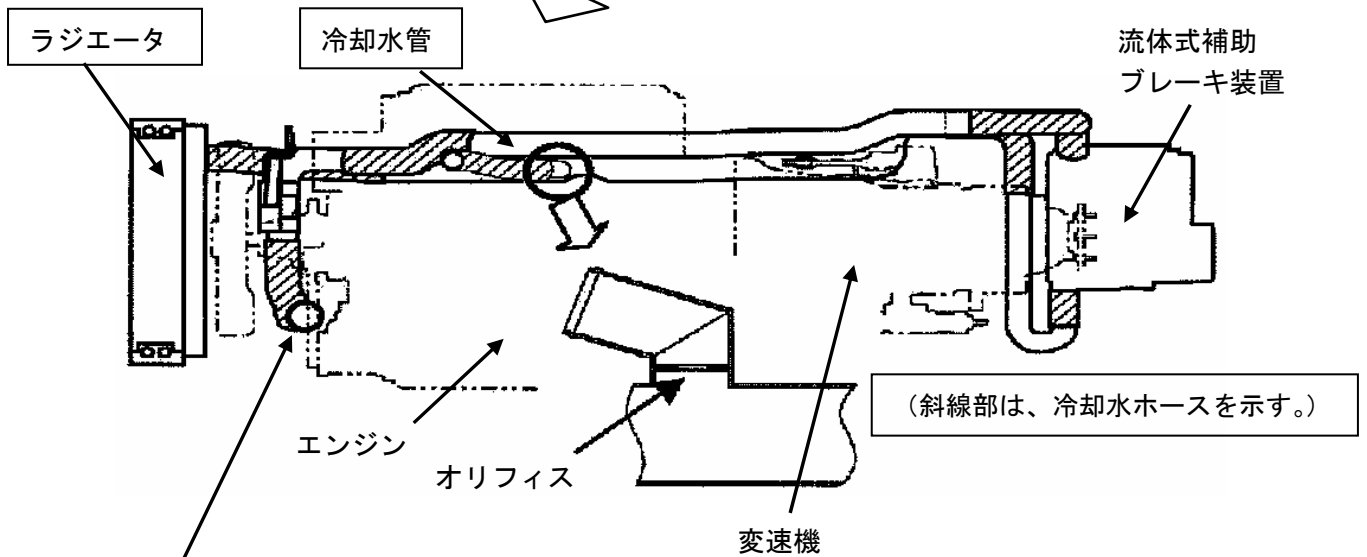

## 基準不適合発生箇所

変速機に装着されている流体式補助制動装置の冷却水ホースの耐久性が不足しているため、走行時の振動等により亀裂が発生し、また、ホースが抜けるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エンジン冷却水が大量に流出し、最悪の場合、エンジンが焼付き、走行不能となるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、冷却水ホースを対策品と交換する。また、オイルクーラーの設置場所が異なる一部の車両については、ホースをつなぐ周辺部品一式も併せて対策品と交換する。

注 : □ は交換部品を示す。

識別 : 作業完了車には、助手席リヤドアピラーストラライカ付近に「HD-30」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。