


不具合事象②

改善箇所説明図(燃料タンク)

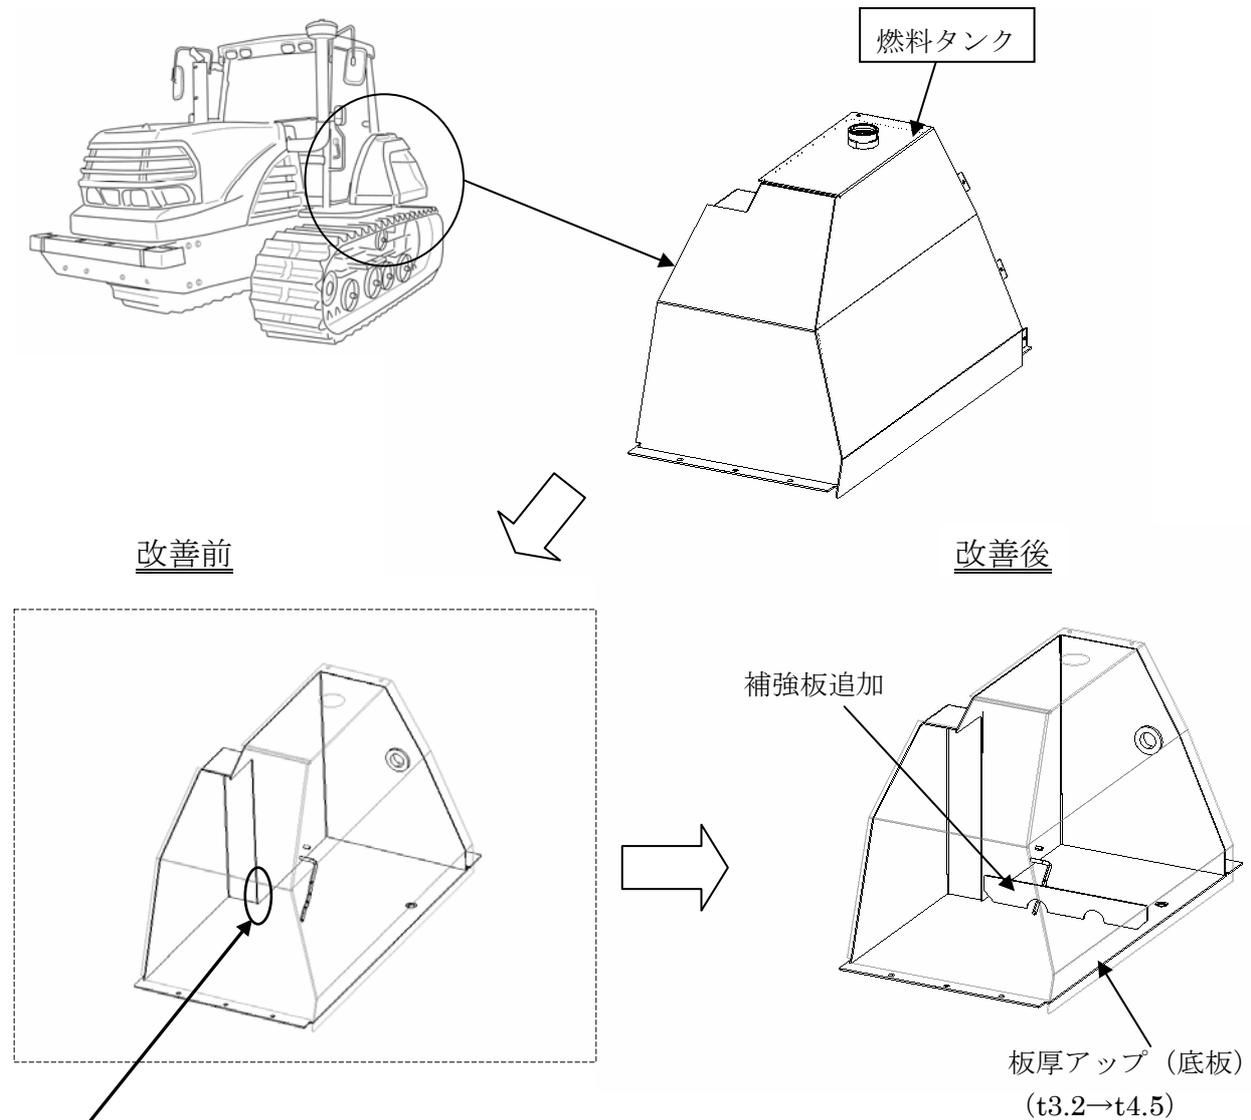

基準不適合発生箇所

燃料装置において、燃料タンクの強度が不足しているため、高速走行時の車体振動による燃料の揺動によりタンク底板部に亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合燃料が洩れるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、燃料タンクを対策品に交換する。

注: は、交換部品を示す。

識別方法

タンク取付ボルトに塗布した白色ペイントにて識別する。