

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課
	リコール対策室
	TEL 03-5253-8111 内線 42353
	アドレス: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成 19 年 5 月 8 日

リコール届出番号	外-1401	リコール開始日	平成 19 年 5 月 8 日
届出者の氏名又は名称	ドゥカティジャパン株式会社 代表取締役 ファブリツィオ・カッツォーリ 製作国 : イタリア 製作者名: DUCATI MOTOR HOLDING SpA 問合せ先: ドゥカティジャパン株式会社 サービスセンター アフターセールス部 046-226-7181		
不具合の部位(部品名)	燃料装置(フューエルポンプホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フューエルホース接続部のホースクリップの形状が不適切なため、製造工程においてクリップが確実に締め付けられていないものがある。そのため、そのまま使用を続けると、フューエルホース接続部から燃料が漏れてエンジン不調となり、最悪の場合、エンストし、再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ホースクリップを対策品と交換し、フューエルホースを新品と交換する。		
不具合件数	2 件	事故の有無	0 件
発見の動機	市場からの情報とイタリア本社からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	- 使用者: ダイレクトメールにて通知する。 - 自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関紙に掲載する。 - 改善実施済車: フレームヘッド左側に 外-1401 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ドゥカティ	ZDMC101AA6B	SPORT1000	ZDMC101AA6B004605～ZDMC101AA6B004627 平成 18 年 3 月 20 日～平成 18 年 4 月 5 日	11 台	
ドゥカティ	ZDMC103AA6B	GT1000	ZDMC103AA6B004963～ZDMC103AA6B007121 平成 18 年 7 月 4 日～平成 18 年 8 月 22 日	101 台	
	(計 2 型式)	(計 2 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 18 年 3 月 20 日～平成 18 年 8 月 22 日	(計 112 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。