


改善箇所説明図



遠心クラッチ

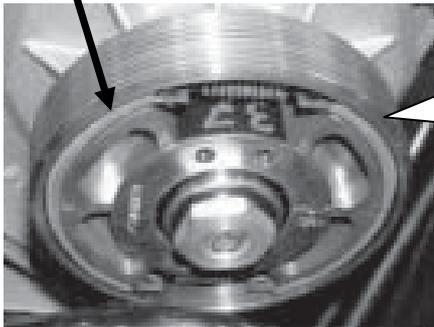

基準不適合発生箇所

機械式過給器の遠心クラッチにおいて、クラッチとハウジングの隙間が大きいため、クラッチ締結時にギアシャフトに過大な応力が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、過給器内の増速ギアが破損して、エンジンオイルの経路内に破片が混入し、最悪の場合、エンジンが停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該遠心クラッチを対策品と交換する。

対策品の識別方法

機械式過給器部品番号（過給器上部のプレート内に記載）が11 65 750 または11 65 751のもの。

注： は交換部品を示す